



CHAPITRE BÂTIMENT

CODE DE SÉCURITÉ

**Guide comparatif des normes
en vigueur lors de la construction**



SÉCURITÉ INCENDIE

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Régie
du bâtiment

Québec



Le présent document a été produit par la Direction de la réglementation et de l’expertise-conseil de la RBQ en collaboration avec la Direction des communications.

Recherche, coordination et rédaction

Lise Veilleux

Collaboration

Paul Gagnon

Marie-Josée Legendre

Révision linguistique

Sara-Juliette Hins

Graphisme et mise en page

Isabelle Cayer

Édition

Marie-Claude Masson

Dans un souci de préservation de l’environnement, cette publication et ses mises à jour sont offertes uniquement dans le site Web de la RBQ.

ISBN (PDF) : 978-2-550-73739-1

Table des matières

Introduction	5
1-Généralités	6
Usages principaux	6
Construction combustible	6
Construction incombustible	6
2-Séparations coupe-feu	7
Composition / intégrité	7
Continuité.....	7
Installations techniques	7
3-Dispositifs d’obturation.....	8
Degré pare-flamme	8
Registres / volets coupe-feu.....	9
Dispositifs de fermeture.....	9
Enclenchement	9
Dispositifs de maintien ouvert.....	9
4-Murs coupe-feu.....	10
Surélévation / saillie.....	10
Résistance au feu / continuité	10
5-Coupe-feu	11
Vides de construction.....	11
6-Indice de propagation de la flamme.....	12
Propagation de la flamme.....	12
7-Exigences de construction	14
Nombre de rues.....	14
Combustible / incombustible.....	14
Séparations coupe-feu – Planchers / éléments porteurs.....	14
Gicleurs.....	14

8-Protctions des façades	15
Issues.....	15
Passages	16
Passages extérieurs	16
9-Alarme et détection	17
Exigences.....	17
Signal sonore / visuel	18
Détection.....	19
Panneau annonciateur.....	20
Déclencheurs manuels.....	21
Avertisseurs de fumée.....	21
Avertisseurs de monoxyde de carbone	22
10-Systèmes de gicleurs	23
Conception	23
11-Canalisations d’incendie	24
Exigences / conception	24
12-Bâtiments de grande hauteur	26
Contrôle des fumées	26
Ascenseur pompiers	26
Désenfumage.....	26
Poste central / alarme et commande.....	26
Communication phonique	26
13-Éclairage et alimentation électrique de secours	27
Éclairage.....	27
Éclairage et alimentation électrique de secours	27
14-Mezzanines et ouvertures	28
Exigences – Mezzanines	28
Exigences – Aires communicantes.....	28

15-Sécurité dans les aires de plancher	29
Séparations coupe-feu exigées	29
Nombre de portes	30
Sens d'ouverture	30
Capacité d'évacuation	30
Largeur	31
Hauteur	31
Garde-corps	32
Impasses	34
16-Établissements de soins (B-2) construits ou transformés avant le 13 juin 2015	35
Aucune impasse	35
Compartimentation	35
Résidences supervisées	35
16.1-Établissements de soins (B-3)	36
Impasses	36
Compartimentation	36
Résidences privées pour aînés	36
16.2-Établissements de traitement (B-2) construits ou transformés après le 13 juin 2015	37
Impasses	37
Compartimentation	37
Cliniques ambulatoires	37
17-Habitations	38
Locaux de rangement	38
RPA – Type unifamilial	38
RPA – Autres	38

18-Garages	39
Système de gicleurs	39
Sas	39
Ventilation	39
Séparation coupe-feu	39
19-Issues	40
Nombre	40
Mezzanines	40
Distances de parcours	40
Largeur	40
Séparation coupe-feu	41
Issue horizontale	41
Hall d'issue	42
Intégrité	43
Signalisation	43
20-Caractéristiques des issues	44
Paliers / dimensions – largeurs	44
Échappée	44
Dimensions des marches / rampes	45
Antidérapant	46
Mains courantes	46
Garde-corps	47
Serrures	47
Serrures électromagnétiques	48
Escaliers de secours	48
21-Chutes à linge et à déchets	49
Chute / local d'accès	49
Gicleurs	49
Dispositifs de fermeture automatique	49
Local d'arrivée	49

Introduction

Ce guide s’adresse aux inspecteurs de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ainsi qu’aux préventionnistes des services de sécurité incendie des municipalités ayant adopté le chapitre VIII – Bâtiment du Code de sécurité (CBCS).

Il a été développé afin de faciliter la recherche et la comparaison d’exigences contenues dans les différentes normes applicables à tous les bâtiments selon l’année de construction. Celles-ci sont listées dans la section III « Dispositions générales » du CBCS.

Ce guide ne contient pas toutes les exigences des codes en vigueur lors de la construction; il a été développé en tenant compte des analyses de risque de la RBQ. Les libellés sont également présentés afin d’en faciliter leur compréhension. Les textes de ce document ont donc une valeur explicative seulement; ils ne constituent d’aucune façon une version juridique réglementaire.

En cas de disparité, l’article du code en vigueur lors de la construction ou de la transformation a préséance.

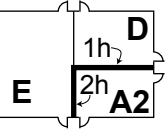
La date mentionnée sous chacun des codes réfère à la date d’entrée en vigueur de ce code.


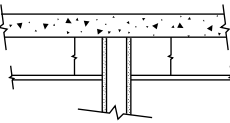
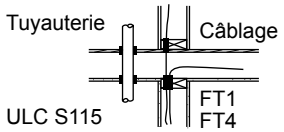
Ce document a été publié en janvier 2014. Il sera modifié au fil du temps selon l’évolution de la réglementation. Les différentes mises à jour seront répertoriées dans le tableau ci-dessous.


Mise à jour n°	Date	Commentaires
1	Juin 2016	Ajout des articles du CCQ 2010, de l’usage B-3 et des modifications du CBCS relatives aux gicleurs dans les RPA.

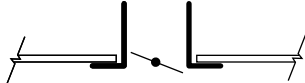
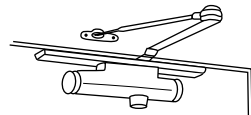
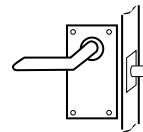
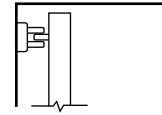
Sigles utilisés

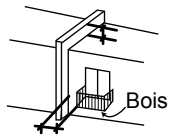
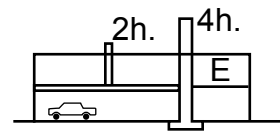
- CBQ : Code du bâtiment du Québec
- CBCS : chapitre Bâtiment du Code de sécurité
- CCQ : Code de construction du Québec
- CNB : Code national de bâtiment
- CNPI : Code national de prévention des incendies, modifié Québec
- RPA : résidences privées pour aînés
- S-3, r.4 : Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

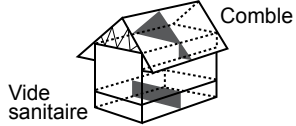
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
1-Généralités		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Usages principaux	Les usages principaux doivent être séparés les uns des autres par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu conforme. NOTE : voir exceptions de combinaisons d'usages interdits.		3.1.3.3. 9.8.9.	3.1.3.2.1) 9.10.9.	3.1.3.2.1) 9.10.9.	3.1.3.6. 9.10.9.	3.1.3.1. 9.10.9.	3.1.3.1. 9.10.9.	3.1.3.1. 9.10.9.	2.2.1.1.	
Matériaux autorisés Construction combustible	Les mousses plastiques doivent être recouvertes par un revêtement approprié tel qu'exigé par la réglementation.	18.8)	3.1.11.2.3) 9.28.1.2)	3.1.4.1.2) 9.30.1.2.	3.1.4.1.2) 9.10.16.12.	3.1.4.2.1) 9.10.16.10.	3.1.4.2.1) 9.10.16.10.	3.1.4.2.1) 9.10.17.10.	3.1.4.2.1) 9.10.17.10.	2.4.8.1.	
Matériaux autorisés Construction incombustible	Le bâtiment requis incombustible doit être construit avec des matériaux incombustibles.		3.1.4.5.1) 9.8.2.2. 9.8.6.1.	3.1.4.5.1) 9.10.2.1. 9.10.6.1.	3.1.4.5.1) 9.10.1.1. 9.10.6.1.	3.1.5.1. 9.10.1.1. 9.10.6.1.	3.1.5.1. 9.10.1.1. 9.10.6.1.	3.1.5. 9.10.6.1.1)	3.1.5. 9.10.6.1.1)		

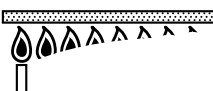
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
2-Séparations coupe-feu		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Composition / intégrité	Les séparations coupe-feu doivent être construites de façon à constituer un élément continu et à avoir le degré de résistance au feu requis.		3.1.6.1.1) 3.1.7.5.1) 9.8.4.1)	3.1.6.1.1) 9.10.9.2.	3.1.6.1.1) 9.10.9.2.	3.1.8.1.1) 9.10.9.2.	3.1.8.1.1) 9.10.9.2.	3.1.8.1.1) 9.10.9.2.	3.1.8.1.1) 9.10.9.2.	2.2.1.1.3) 2.2.1.2.	361 et 362 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Les ouvertures dans les séparations coupe-feu requises doivent être protégées au moyen de dispositifs d'obturation conformes.		3.1.6.1.2) 9.8.9.3)	3.1.6.1.2) 9.10.9.3.	3.1.6.1.2) 9.10.9.3.	3.1.8.1.2) 9.10.9.3.	3.1.8.1.2) 9.10.9.3.1)	3.1.8.1.2) 9.10.9.3.	3.1.8.1.2) 9.10.9.3.	2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.4	364 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
 Continuité	Les séparations coupe-feu verticales doivent former un élément continu, à partir du plancher jusqu'au plafond ou au toit, et se prolonger dans tout vide technique vertical qui est situé au-dessus.		3.1.6.3. 9.8.9.2)	3.1.6.3. 9.10.9.2.	3.1.6.3.1) 9.10.9.2.	3.1.8.3. 9.10.9.10.	3.1.8.3. 9.10.9.10.	3.1.8.3. 9.10.9.10.	3.1.8.3. 9.10.9.10.	2.2.1.1. 2.2.1.2.	
 Installations techniques	Toutes les pénétrations techniques dans les séparations coupe-feu doivent former un joint étanche à la fumée.		3.1.6.3.3) 9.8.9.9) 3.1.7.5.2)	3.1.7.1. 9.10.16.7.	3.1.6.3.3) 3.1.7.1.1) 9.10.9.9.	3.1.9.1. 3.1.9.4. 9.10.9.6.	3.1.9.1. 9.10.9.6.	3.1.9.1. 9.10.9.6.	3.1.9.1. 9.10.9.6.	2.2.1.1. 2.2.1.2.	
NOTE : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 25 mai 1984.											


CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV	
3-Dispositifs d'obturation		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes	
 Degré pare-flamme	Les dispositifs d'obturation installés dans une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu doivent avoir le degré pare-flamme exigé.	17.3.	3.1.7.1. 9.8.14.1.	3.1.6.4. 9.10.14.1.	3.1.6.4.2) 9.10.13.1.	3.1.8.4.2) 3.1.8.10. 3.1.8.7.2) 9.10.13.1)	3.1.8.4.2) 3.1.8.10. 3.1.8.7.2) 9.10.13.1.	3.1.8.4.2) 3.1.8.10. 3.1.8.7.2) 9.10.13.1.	3.1.8.4.2) 3.1.8.10. 3.1.8.7.2) 9.10.13.1.	2.2.2.1. 2.2.2.2. 2.2.2.3. 2.2.2.4.	364 (voir note)	
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	Le verre armé ou les briques de verre servant de dispositif dans une séparation coupe-feu doivent être conformes aux exigences des codes.		3.1.7.3. 9.8.14.3) 9.8.14.4)	3.1.6.8. 9.10.14.5. 9.10.14.7.	3.1.6.10. 9.10.13.5) 9.10.13.8) 3.1.6.4.4)	3.1.8.14) 9.10.13.5. 9.10.13.7.	3.1.8.14) 9.10.13.5. 9.10.13.7.	3.1.8.14. 9.10.13.5. 9.10.13.7.	3.1.8.14. 9.10.13.5. 9.10.13.7.	2.2.2.1. 2.2.2.2.	364 (voir note)	
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	La superficie et les longueurs des ouvertures protégées situées dans les séparations coupe-feu ne doivent pas dépasser les dimensions permises.		3.1.7.2. 9.8.14.5)	3.1.6.4.7) 3.1.6.4.8) 9.10.14.8.	3.1.6.4.6) 3.1.6.4.7) 9.10.13.9.	3.1.8.6. 9.10.13.8.	3.1.8.6. 9.10.13.8.	3.1.8.6. 9.10.13.8.	3.1.8.6. 9.10.13.8.	2.2.2.1. 2.2.2.2.	364 (voir note)	
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	Le degré pare-flamme et les dimensions des panneaux de verre armé dans la séparation coupe-feu d'une issue doivent respecter les prescriptions.	17.3.	3.1.7.2. 9.8.14.5)	3.1.6.9. 9.10.14.5.	3.1.6.11.1) 9.10.13.5.	3.1.8.15.1) 9.10.13.5.	3.1.8.16.1) 9.10.13.5.1)	3.1.8.15. 9.10.13.5.	3.1.8.15. 9.10.13.5.	2.2.2.1. 2.2.2.2.	364 (voir note)	
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	NOTE : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 25 mai 1984.											

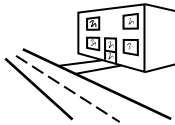
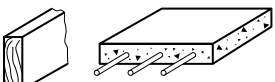
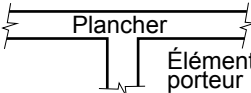

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
3-Dispositifs d'obturation		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBO 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Registres / volets coupe-feu	Un conduit qui relie deux compartiments résistants au feu ou qui traverse une séparation coupe-feu doit être muni d'un registre coupe-feu.	38.2.f)	3.1.7.1.4) 9.8.14.9) 9.8.9.9)	3.1.6.5. 9.10.14.13.	3.1.6.5.1) 9.10.13.15.	3.1.8.7.1) 3.1.8.7.2) 9.10.13.13.1)	3.1.8.7. 9.10.13.13.1)	3.1.8.7.1) 9.10.13.13.	3.1.8.7.1) 9.10.13.13.	2.2.2.	364 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
 Dispositifs de fermeture	Les portes situées dans une séparation coupe-feu, sauf exceptions, doivent être équipées d'un dispositif de fermeture automatique.	16.3.d)	3.1.7.2.8) 9.8.14.6) 3.4.8.15.7)	3.1.6.7.1) 9.10.14.10.	3.1.6.8.1) 9.10.13.11.	3.1.8.11.1) 9.10.13.10.1)	3.1.8.11.1) 9.10.13.10.1)	3.1.8.11. 9.10.13.10.	3.1.8.11. 9.10.13.10.	2.2.2.4.	364 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
 Enclenchement	Les portes situées dans une séparation coupe-feu doivent être équipées d'un pêne conçu pour s'enclencher automatiquement afin de les maintenir en position fermée après chaque usage.	17.3.	3.1.7.2.8) 9.8.14.6)	3.1.6.7.1) 9.10.14.9.	3.1.6.9. 9.10.13.10.	3.1.8.13. 9.10.13.9.	3.1.8.13.1) 9.10.13.9.1)	3.1.8.13. 9.10.13.9.	3.1.8.13. 9.10.13.9.	2.2.2.4	364 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
 Dispositifs de maintien ouvert	À l'exception des portes d'issue des bâtiments de plus de 3 étages et des portes de vestibule de garage de stationnement, il est permis d'installer des dispositifs de maintien en position ouverte (retenue magnétique).	20.2.a)	3.1.7.2.9) 9.8.14.7) 3.4.8.15.7)	3.1.6.7.2) 9.10.14.11. 3.4.8.13.7)	3.1.6.8.3) 9.10.13.13.	3.1.8.12.1) 9.10.13.11.	3.1.8.12.1) 9.10.13.11.1)	3.1.8.12. 9.10.13.11.	3.1.8.12. 9.10.13.11.	2.2.2.4.	
NOTE : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 25 mai 1984.											

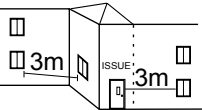
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
4-Murs coupe-feu		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Surélévation / saillie</p>	Un mur coupe-feu doit se prolonger au-dessus de la surface du toit pour former une surélévation d'au moins 150 mm pour un mur coupe-feu de 2 heures, et d'au moins 900 mm pour un mur coupe-feu de 4 heures.		3.1.8.1.4) 9.8.11.4)	3.1.8.1.7) 9.10.11.7.	3.1.8.1.7) 9.10.11.3.	3.1.10.4.1) 9.10.11.3.	3.1.10.4.1) 9.10.11.3.1)	3.1.10.4. 9.10.11.3.	3.1.10.4. 9.10.11.3.		
	Les matériaux combustibles qui sont en saillie par rapport à l'extrémité du mur coupe-feu sont interdits à moins de : 1,2 mètre (CCQ 1995 et 2005) ou 2,4 mètres (CNB 1990 et 1985). NOTE : Pour le CNB 1980 et le CBQ 1976, aucune distance n'est permise.		3.1.6.2.4) 9.8.9.11)	3.1.6.2.2) 9.10.9.11.	3.1.8.1.15) 9.10.11.3.	3.1.10.7. 9.10.11.3.	3.1.10.7. 9.10.11.3.1)	3.1.10.7. 9.10.11.3.	3.1.10.7. 9.10.11.3.		
 <p>Résistance au feu / continuité</p>	Le degré de résistance au feu exigé pour les murs coupe-feu doit être assuré par de la maçonnerie ou du béton (sauf S-3, r.4 et CCQ 2005).	1.19.	3.1.8.1.3) 9.8.11.3)	3.1.8.1.5) 9.10.11.3.	3.1.8.1.5) 9.10.11.3.	3.1.10.2.3) 9.10.11.3.	3.1.10.2.3) 9.10.11.3.1)	3.1.10.2.3) 9.10.11.3.	3.1.10.2.3) 9.10.11.3.		
	Les murs coupe-feu doivent être continus des fondations au sommet des surélévations requises.		3.1.8.1.4) 9.8.11.4) 9.8.11.2)	3.1.8.1.6) 9.10.11.7.	3.1.8.1.6) 9.10.11.3.	3.1.10.3. 9.10.11.3.	3.1.10.3. 9.10.11.3.1)	3.1.10.3. 9.10.11.3.	3.1.10.3. 9.10.11.3.		
	Les murs coupe-feu doivent avoir le degré de résistance au feu requis selon les usages des bâtiments qu'ils séparent.	17.1)	3.1.8.1.2) 9.8.11.3)	3.1.8.1.3) 9.10.11.3.	3.1.8.1.3) 9.10.11.3.	3.1.10.2.1) 3.1.10.2.2) 9.10.11.3.	3.1.10.2.1) 3.1.10.2.2) 9.10.11.3.1)	3.1.10.2. 9.10.11.3.	3.1.10.2. 9.10.11.3.		

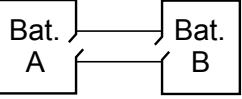
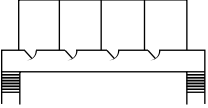
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
5-Coupe-feu		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Vides de construction</p>	<p>Le vide de construction d'un plafond, d'un comble ou d'un toit combustible non giclé doit être divisé en compartiments d'au plus 600 m de surface sans dimensions supérieures à 60 m, si l'indice de propagation de la flamme des matériaux est d'au plus 25, et 300 m de surface sans dimensions supérieures à 20 m, si l'indice de propagation de la flamme des matériaux est supérieur à 25.</p>		3.1.9.1.5)	3.1.9.1.5) 3.1.9.1.6) 9.10.16.4.	3.1.9.3.1) 9.10.15.7.	3.1.11.5.1) 9.10.15.1.	3.1.11.5.1) 9.10.15.1.5)	3.1.11.5.1) 9.10.16.1.5)	3.1.11.5.1) 9.10.16.1.5)	2.4.1.1.3)	


CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
6-Indice de propagation de la flamme		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Propagation de la flamme	Dans un bâtiment non protégé par des gicleurs, l'indice de propagation de la flamme des revêtements des murs et des corridors doit être d'au plus 75, et celui des plafonds d'au plus 25. Dans un bâtiment protégé par des gicleurs, l'indice de propagation de la flamme des murs, des plafonds et des corridors doit être d'au plus 150.	18.	3.3.1.11. 3.2.6.7.	3.3.1.11. 3.2.6.7.	3.1.11.2. 3.1.11.5. 3.1.11.6.	3.1.13.6.1)	3.1.13.6.	3.1.13.2.1) 3.1.13.6. 3.1.13.2.4)	3.1.13.2.1) 3.1.13.6. 3.1.13.2.4)	2.3.1.	368 (voir note)
	Dans un bâtiment non protégé par des gicleurs, l'indice de propagation de la flamme des murs et des corridors communs doit être d'au plus 75 sur au moins 90 % de la surface et d'au plus 25 sur au moins 90 % de la surface des plafonds. Dans un bâtiment protégé par des gicleurs, l'indice de propagation de la flamme des murs et des plafonds des corridors communs doit être d'au plus 150.	18.	9.8.17.								
NOTE : S'applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations destinées à des personnes âgées construites ou transformées avant le 25 mai 1984.											

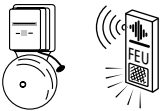
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
6-Indice de propagation de la flamme		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Propagation de la flamme	L'indice de propagation de la flamme et de dégagement des fumées des revêtements intérieurs de finition des murs, plafonds et planchers, y compris les vitrages et lanterneaux, doit répondre aux exigences des sections concernées.	18.	3.1.10.1. 3.1.11.1. 9.8.17.1) 3.2.6.7. 3.3.2.3. 3.3.3.4. 3.3.4.3. 3.3.5.3. 3.3.6.4. 3.3.7.6.	3.2.3.16.5)	3.1.10. 3.1.11. 9.10.16. 3.1.4.5.3)	3.1.12. 3.1.13. 9.10.16. 3.1.5.10)	3.1.12. 3.1.13. 9.10.16. 3.1.5.10)	3.1.12. 3.1.13. 9.10.17.	3.1.12. 3.1.13. 9.10.17.	2.3.1.	368 (voir note)
	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	Le revêtement intérieur de finition d'un hall servant d'issue , murs et plafond, doit avoir un indice de propagation de la flamme conforme.	18.	3.1.11.1. 9.8.17. 3.4.4.1.3) 3.2.6.7.	3.4.4.1.3) 9.10.17.3.	3.1.11.2.1) 9.10.16.6.	3.1.13.2.1) 9.10.16.	3.1.13.2.1) 9.10.16.	3.1.13.2.1) 3.1.13.7.3) 9.10.17.3.2)	3.1.13.2.1) 3.1.13.7.3) 9.10.17.3.2)	2.3.1.	368 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
Le revêtement intérieur de finition des murs et des plafonds des issues doit avoir un indice de propagation de la flamme conforme.	18.	3.4.4.1.1) 9.8.17. 3.2.6.7.	3.4.4.1. 9.10.17.3.	3.1.11.2. 3.1.11.6. 3.1.11.7. 9.10.16.	3.1.13.2. 3.1.13.7. 3.1.13.8. 9.10.16.2. 9.10.16.3.	3.1.11.2. 3.1.11.6. 3.1.11.7. 9.10.16.	3.1.13.2. 9.10.17.	3.1.13.2. 9.10.17.	2.3.1.	368 (voir note)	
NOTE : S'applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations destinées à des personnes âgées construites ou transformées avant le 25 mai 1984.											


CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
7-Exigences de construction		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Nombre de rues	Le bâtiment doit être accessible au service d’incendie à partir d’au moins une rue.		3.2.2.4. 9.8.19.4)	3.2.2.4. 9.10.20.4.	3.2.2.4. 9.10.19.4.	3.2.2.6. 9.10.19.3.	3.2.2.10.1) 3.2.5.4. 3.2.5.5. 9.10.19.3.1)	3.2.2.10. 3.2.5.4. 3.2.5.5. 9.10.20.3.	3.2.2.10. 3.2.5.4. 3.2.5.5. 9.10.20.3.	2.5.1.1. 2.5.1.5.	
 Combustible / incombustible	Toutes les parties du bâtiment doivent être réalisées avec des matériaux incombustibles, sauf ceux autorisés pour un bâtiment de construction incombustible (sous-section 3.2.2.).		3.2.2. 3.1.4.5.1) 9.8.2.2. 9.8.6.1.	3.2.2. 3.1.4.5.1) 3.1.4.1. 9.10.6.1.	3.2.2.1.1) 3.2.2. 3.1.4.5. 9.10.1.1. 9.10.6.1.	3.1.5.1. 3.2.2.1. 3.2.2. 9.10.6.1.	3.1.5.1. 3.2.2.1. 3.2.2. 9.10.1.1. 9.10.6.1.1)	3.1.5.1. 3.2.2.1. 9.10.8.4.	3.1.5.1. 3.2.2.1. 9.10.8.4.		
 Séparations coupe-feu Planchers / éléments porteurs	Les planchers et les toits, incluant les éléments qui les portent, doivent avoir la résistance au feu prescrite.		3.2.2. 9.8.8.	3.2.2.1. 9.10.8.	3.2.2. 9.10.8.	3.2.2. 9.10.8.3.	3.2.2.1.1) 3.2.2. 9.10.8.3.1)	3.2.2. 9.10.8.1.1)	3.2.2. 9.10.8.1.1)		361 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
 Gicleurs	Un système de gicleurs doit être installé dans le bâtiment.	29.b)i. 29.b)ii. 29.b)iii.	6.7.4.1. 3.2.6.6. 3.2.2.	3.2.2.	3.2.2.	3.2.2. 3.1.2.3.	3.2.2.18.	3.2.2.18.	3.2.2.18.	2.1.3.6.	369.1 (voir note 2)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS									
NOTE 1 : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 1er décembre 1976.											
NOTE 2 : S'applique à partir du 2 décembre 2020 à toutes les résidences privées pour aînés construites ou transformées avant le 13 juin 2015.											

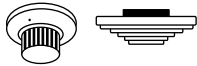
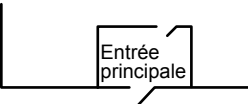
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
8-Protections des façades		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Issues</p>	<p>1) Une baie d'un mur extérieur d'une issue ou du mur extérieur adjacent formant un angle de moins de 135 degrés doit être protégée si elle est à moins de 3 mètres horizontalement, et à moins de 10 mètres au-dessous ou à moins de 2 mètres au-dessus.</p> <p>2) Une baie située à moins de 3 mètres horizontalement d'un escalier d'issue extérieur, et à moins de 10 mètres au-dessous ou 5 mètres au-dessus doit être protégée.</p> <p>3) Une baie dans un mur extérieur située à moins de 3 mètres horizontalement d'une porte d'issue extérieure d'un autre compartiment et formant un angle de moins de 135 degrés doit être protégée.</p>		3.4.5.1.2) 9.7.4.5)	3.4.5.1.2) 9.9.4.5. 9.9.4.4.	3.4.4.1.3) 3.4.4.1.4) 3.4.4.1.5) 9.9.4.6. 9.9.4.7. 9.9.4.8.	3.2.3.13. 9.9.4.6. 9.9.4.5.	3.2.3.12. 9.9.4.4. 9.9.4.5. 9.9.4.6.	3.2.3.13. 9.9.4.4. 9.9.4.5. 9.9.4.6.	3.2.3.13. 9.9.4.4. 9.9.4.5. 9.9.4.6.		
	Le pourcentage d'ouvertures non protégées ne doit pas dépasser le maximum permis en fonction des façades de rayonnement.		3.2.3.1.1) 9.8.15.1)	3.2.3.1.1) 9.10.15.1.	3.2.3.1.1) 9.10.14.1.	3.2.3.1.1) 9.10.14.	3.2.3.1.1) 9.10.14.1.1)	3.2.3.1.1) 9.10.14.4)	3.2.3.1.1) 9.10.14.4)		
	Lorsque les murs extérieurs de deux bâtiments se rencontrent au droit d'un mur coupe-feu en formant un angle de moins de 135 degrés et qu'ils ont des baies non protégées, celles-ci doivent être séparées par une distance conforme aux calculs, sans jamais être à moins de 1 mètre selon la sous-section 3.2.3.		3.2.3.10. 9.8.15.10)	3.2.3.10. 9.10.15.13.	3.2.3.10. 9.10.14.14.	3.1.10.6. 3.2.3.14. 9.10.11.3. 9.10.12.4	3.1.10.6.1) 9.10.11.3.1)	3.1.10.6.1) 9.10.12.3. 3.2.3.14.	3.1.10.6.1) 9.10.12.3. 3.2.3.14.		



CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
8-Protections des façades		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Passages</p>	Les passages reliant deux bâtiments distincts doivent être construits selon les exigences requises pour un passage hors terre ou un passage souterrain.		3.2.3.13. 3.2.3.14. 3.2.3.15. 3.2.3.16. 9.8.1.2)	3.2.3.15. 3.2.3.16. 9.10.2.10.	3.2.3.14. 3.2.3.15.	3.2.3.20. 3.2.3.21.	3.2.3.18. 3.2.3.19.	3.2.3.19. 3.2.3.20.	3.2.3.19. 3.2.3.20.		
 <p>Passages extérieurs</p>	Les ouvertures donnant sur les passages extérieurs servant d'issue doivent être protégées sauf exceptions.		3.4.8.12.9)	3.4.5.1.1) 9.9.4.2.	3.4.4.1.8)	3.4.4.3.1) 3.4.1.5.	3.4.4.3.1) 3.4.1.5.	3.4.4.3.1) 3.4.1.5.1.)	3.4.4.3.1) 3.4.1.5.1.)	2.7.1.1.1)	

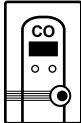
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
9-Alarme et détection		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Exigences	Le bâtiment doit être muni d'un système d'alarme incendie conforme.	32.1.a) 32.1.b) 32.1.c) 32.1.d)	3.2.4.1.1) 3.2.4.1.5) 9.8.18.1)	3.2.4.1.1) 9.10.18.1.	3.2.4.1. 9.10.17.2.	3.2.4.1.1) 9.10.17.2.	3.2.4.1.1) 3.2.4.1.2) 9.10.17.2.	3.2.4.1.1) 3.2.4.1.2) 9.10.18.2.	3.2.4.1.1) 3.2.4.1.4) 9.10.18.2.	2.1.3.1. 2.1.3.7. 6.3.1.	346 (voir note 1) 346.1 (voir note 2)
		Sous réserve des dispositions plus contraignante de la section IV du CBCS.									
	Le réseau avertisseur d'incendie doit être relié au service d'incendie de la municipalité sauf exceptions prévues. Si celle-ci ne dispose pas d'installation le permettant, un moyen de communication privé est permis pour transmettre les signaux au service d'incendie.	32.11.	3.2.4.3.	3.2.4.3.	3.2.4.7. 9.10.17.11.	3.2.4.7. 9.10.17.6.	3.2.4.7. 9.10.17.6.1)	3.2.4.7. 9.10.18.6.	3.2.4.8. 9.10.18.6.	2.1.3.1.	347 (voir note 3)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS									
	Les bâtiments contenant une clinique ambulatoire visée à l'article 3.1.2.7. doivent être conçus de façon à ce que le service d'incendie soit averti lorsqu'un signal d'alarme est déclenché.	Voir les exigences pour un usage du groupe B division 2 lorsque construit ou transformé avant le 13 juin 2015.							3.2.4.8.7)	2.1.3.1. 2.1.3.7. 6.3.1.	
	Le système d'alarme incendie à simple signal d'un établissement de soins doit être conçu de façon à ce que le service d'incendie soit averti lorsqu'un signal d'alarme est déclenché.								3.2.4.8.8)	2.1.3.1. 2.1.3.7. 6.3.1.	
NOTE 1 : S'applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations, aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											
NOTE 2 : S'applique à partir du 2 décembre 2020 à toutes les résidences privées pour aînés construites ou transformées avant le 13 juin 2015.											
NOTE 3 : S'applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations destinées à des personnes âgées munies d'un système d'alarme incendie construites ou transformées avant le 7 novembre 2000.											


CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
9-Alarme et détection		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Signal sonore / visuel	Les avertisseurs sonores doivent être installés de manière à être audibles sur toute l'aire de plancher.	32.2.a) 32.2.b) 32.2.c)	6.7.2.2.1) 6.7.2.2.2) 9.8.18.7)	3.2.4.6.2) 9.10.18.8.	3.2.4.14. 9.10.17.11.	3.2.4.19. 9.10.17.6.	3.2.4.19.4) 3.2.4.19.5) 9.10.17.6.1)	3.2.4.18. 9.10.18.6.	3.2.4.19. 9.10.18.6.	2.1.3.1.1) 2.1.3.7.1)	350 (voir note 1) 351 (voir note 2) 352 (voir note 3)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Les avertisseurs visuels doivent être installés de manière à être visibles sur toute l'aire de plancher.		6.7.2.2.1) 9.8.18.7)	S.O.	3.2.4.13.4) 9.10.17.11.	3.2.4.18.5) 9.10.17.6.	3.2.4.18.4) 3.2.4.20 9.10.17.6.1)	3.2.4.20. 9.10.18.6.	3.2.4.20. 9.10.18.6.	2.1.3.1.1) 2.1.3.7.1)	346 (voir note 3)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Des avertisseurs visuels reliés au système d'alarme incendie doivent être installés dans chaque logement d'un usage du groupe B, division 3 ou du groupe C, et dans chaque chambre des hôtels et des motels.								3.2.4.20.3)	2.1.3.1.1) 2.1.3.7.1)	
	Les avertisseurs visuels exigés doivent avoir une puissance d'au moins 110 cd lorsqu'ils sont installés dans une résidence privée pour aînés.								3.2.4.20.4)	2.1.3.1.1) 2.1.3.7.1)	
NOTE 1 : S'applique depuis le 18 mars 2016 à toutes les habitations destinées aux personnes âgées et à toutes les résidences supervisées conçues selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Qué. ou 2005 mod. Qué.											
NOTE 2 : S'applique depuis le 18 mars 2016 aux logements, suites d'hôtels et de motels contenant plusieurs pièces, et aux chambres d'une habitation (autres que celles d'un logement) construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											
NOTE 3 : S'applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations, aux établissements de soins ou de traitements construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
9-Alarme et détection		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Détection	Dans les bâtiments dont l’usage principal est du groupe B, un détecteur de fumée relié au système d’alarme incendie doit être installé dans chaque chambre.			3.2.4.4.4)	3.2.4.10.4)	3.2.4.12.1)	3.2.4.11.1) 3.2.4.11.2)	3.2.4.11.1) 3.2.4.11.2) 3.1.2.5.1)	3.2.4.12.1) 3.2.4.12.3)	2.1.3.1.1) 2.1.3.1.1)	346 (voir note 1) 344.3 (voir note 2)
	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	Chaque cage d’escalier d’issue doit être munie d’au moins un détecteur de fumée relié au système d’alarme incendie.		3.2.4.4.1)	3.2.4.4.4) 9.10.18.3.	3.2.4.10.4)d) 9.10.17.4.	3.2.4.12.1)e) 9.10.17.3.1)	3.2.4.11.1)e) 9.10.17.3.1)	3.2.4.11.1)	3.2.4.12.1)	2.1.3.1.1)	346 (voir note 1)
	Note : Des détecteurs de chaleur sont permis par le S-3, r.4 et le CBQ 1976.	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Des détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie doivent être installés dans tous les endroits requis par les codes.	32.5. 32.6.	3.2.4.1.6) 6.7.2.6.	3.2.4.4.4) 3.2.4.4.6) 9.10.18.5. 9.10.18.3.	3.2.4.10.4) 9.10.17.	3.2.4.12.1) 9.10.17.6.	3.2.4.11.1) 3.2.4.12.	3.2.4.11.1)	3.2.4.12.1)	2.1.3.1.1)	346 (voir note 1) 349 (voir note 3)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Des détecteurs de fumée reliés au système d’alarme incendie sont exigés dans le voisinage des retombées des aires communicantes.		3.1.7.4.7)c)i)	3.2.9.6.1) 9.10.2.11.	3.2.8.6.1) 9.10.1.6.	3.2.4.12.1)f)	3.2.4.11.1)f)	3.2.4.11.1)	3.2.4.12.1)	2.1.3.1.1)	346 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
NOTE 1 : S’applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											
NOTE 2 : Attention ! L’article 344.3 permet de se référer à la définition de résidence supervisée du CCQ 2005 pour tous les établissements de soins construits avant le 7 novembre 2000, sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV.											
NOTE 3 : S’applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations destinées à des personnes âgées munies d’un système d’alarme incendie construites ou transformées avant le 7 novembre 2000.											

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
9-Alarme et détection		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Détection	Dans un bâtiment qui n'est pas entièrement protégé par des gicleurs, il faut installer des détecteurs d'incendie (chaleur ou fumée) reliés au système d'alarme.		3.2.4.4.1) 3.2.4.1.6) 6.7.2.6.1) 9.8.18.5) 9.8.1.7)	3.2.4.4.2) 3.2.4.4.3) 9.10.18.4.	3.2.4.10.2) 3.2.4.10.3) 9.10.17.	3.2.4.10. 3.2.4.11. 9.10.17.3.	3.2.4.10. 9.10.17.3.	3.2.4.10.2)	3.2.4.11.2)	2.1.3.1.1)	346 (voir note 1)
	NOTE : À certains endroits, c'est le détecteur de chaleur qui est requis.	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Des détecteurs de chaleurs reliés au système d'alarme incendie doivent être installés dans les locaux techniques s'ils ne sont pas protégés par des gicleurs.	32.4)	3.2.4.4.1) 6.7.2.6.1)	3.2.4.4.2) 9.10.18.4.	3.2.4.10.3) 9.10.17.5.	3.2.4.10.2) 9.10.17.3.2)	3.2.4.10.2)	3.2.4.10.2)	3.2.4.11.2)	2.1.3.1.1)	346 (voir note 1)
 Panneau annonceur	Sauf exceptions prévues, un annonceur pour le système d'alarme incendie doit être installé tout près de l'entrée du bâtiment qui donne sur une rue ou sur une voie d'accès aux véhicules du service d'incendie.	32.	6.7.2.5.1) 9.8.1.7) 6.7.2.5.2)	3.2.4.1.11) 9.10.18.8.	3.2.4.8.1) 9.10.17.11.	3.2.4.8.1) 9.10.17.6.	3.2.4.8.1) 9.10.17.6.1)	3.2.4.8.1) 9.10.18.6.1)	3.2.4.9.1) 9.10.18.6.1)	2.1.3.1.1) 2.5.1.2.	346 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	L'annonceur du système d'alarme doit avoir des indicateurs de zones.	32.	6.7.2.5.1)	3.2.4.1.12) 9.10.18.8. 3.2.4.2.	3.2.4.8.1)	3.2.4.8.1)	3.2.4.8.2) 9.10.17.6.1)	3.2.4.8.2) 9.10.18.6.	3.2.4.9.2) 9.10.18.6.	2.1.3.1.1)	346 (voir note 1)
NOTE 1 : S'applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											


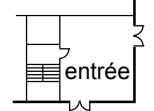


CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
9-Alarme et détection		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Déclencheurs manuels	Des déclencheurs manuels d’alarme incendie doivent être installés en deçà de 7,5 mètres de chaque issue.	32.3.b)	6.7.2.4.1) 9.8.1.7)								346 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Les déclencheurs manuels d’alarme doivent être installés à proximité de chaque issue exigée. Pour le CCQ 1995 et les codes suivants, requis aussi près de l’entrée principale du bâtiment.			3.2.4.6.1) 9.10.18.8.	3.2.4.12 9.10.17.11.	3.2.4.17. 9.10.17.6.	3.2.4.17.1) 9.10.17.6.1)	3.2.4.16.1) 9.10.18.6.	3.2.4.17.1) 9.10.18.6.		346 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Installer, près de chaque déclencheur manuel d’incendie, une consigne indiquant d’appeler le service d’incendie ainsi que son numéro de téléphone si le système d’alarme incendie ne peut le faire automatiquement.	32.11.	6.7.2.4.3)	3.2.4.7. 9.10.18.8.	3.2.4.7.5. 9.10.17.11.	3.2.4.7.5) 9.10.17.6.	3.2.4.7.6)	3.2.4.7.5) 9.10.18.6.1)	3.2.4.8.5) 9.10.18.6.1)	2.8.2.7.3)	347 (voir note 2)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
 Avertisseurs de fumée	Des avertisseurs de fumée doivent être installés et connectés en permanence à un circuit électrique dans chaque logement ou pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement. NOTE : Des avertisseurs de fumée à piles sont permis par le S-3, r.4 et le CBQ 1976 seulement.	32.1.4) 32.1.4)	S-3, r.4 art. 6 et 32.1	3.2.4.8. 9.10.19.1.	3.2.4.15.1) 9.10.18.1.	3.2.4.21. 9.10.18.1.	3.2.4.21. 9.10.18.1.1)	3.2.4.20. 9.10.18.6.	3.2.4.21 9.10.18.6.	2.1.3.3.1) 2.1.3.3.2) 6.7.1.1.	353** (voir note 3) 354 (voir note 4) 355 (voir note 5) 356 (voir note 3) 357 (voir note 3) 358 (voir note 6)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
** : Les exigences de l'article 353.1 a) obligeant à ce qu'un avertisseur de fumée soit installé à tous les étages sont un ajout pour tous les bâtiments construits avant 1995.											
NOTE 1 : S’applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											
NOTE 2 : S’applique depuis le 18 mars 2016 à toutes les habitations destinées à des personnes âgées et à toutes les résidences supervisées conçues selon l’article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Qué. ou 2005 mod. Qué.											
NOTE 3 : S'applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement, peu importe l'année de construction ou de transformation.											
NOTE 4 : S'applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement, peu importe l'année de construction ou de transformation, sous réserve des articles 355 et 356 du CBCS.											
NOTE 5 : S'applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations destinées à des personnes âgées, aux résidences supervisées conçues selon l'article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Qué. et 2005 mod. Qué. non munies d'un système d'alarme, et aux habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial.											
NOTE 6 : S'applique depuis le 18 mars 2013 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement, peu importe l'année de construction ou de transformation.											




CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
9-Alarme et détection		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Avertisseurs de monoxyde de carbone	Des avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être installés dans les logements, les habitations pour personnes âgées et les résidences supervisées conçues selon 3.1.2.5. sous certaines conditions.							6.2.4.1. 9.32.3.9)	6.2.4.1. 9.32.3.9)	2.1.6.1.1) 6.7.1.1.3)	359 (voir note 1) 360 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
NOTE 1 : S'applique depuis le 18 mars 2014 aux logements et aux habitations destinées à des personnes âgées et aux résidences supervisées conçues selon l'article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Qué. et 2005 mod. Qué., peu importe l'année de construction ou de transformation.											

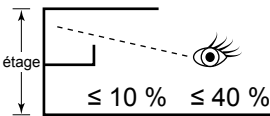
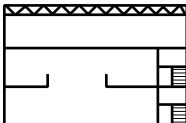
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
10-Systèmes de gicleurs		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Conception	Un système de gicleurs doit être installé conformément à la norme NFPA-13.	29.a)	6.7.4.2.1) 9.8.1.7)	3.2.5.5.1) 9.10.2.14.	3.2.5.5.1) 9.10.1.9.	3.2.5.13.1) 9.10.1.10.	3.2.5.13.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.13.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.12.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1) 2.1.3.6.1) 2.1.3.4.1) 2.1.3.7. 6.4.1.1.	369.2 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS									
	Sauf pour les résidences privées pour aînés, l’emplacement des têtes de gicleurs doit être conforme à la norme NFPA-13, NFPA-13R ou NFPA-13D, selon le cas.	29.a)	6.7.4.2.1) 9.8.1.7)	3.2.5.5.1) 9.10.2.14.	3.2.5.5.1) 9.10.1.9.	3.2.5.13.1) 9.10.1.10.	3.2.5.13.1) 3.2.5.13.2) 3.2.5.13.3) 9.10.1.3.8)	3.2.5.13.1) 3.2.5.13.2) 3.2.5.13.3) 9.10.1.2.8)	3.2.5.12.1) 3.2.5.12.2) 3.2.5.12.3) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	
	L’emplacement des têtes de gicleurs dans les résidences privées pour aînés doit être conforme à la norme NFPA-13 ou NFPA-13D, selon le cas.								3.2.5.12.1) 3.2.5.12.2) 3.2.5.12.3)	2.1.3.1.1)	369.2 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS									
	Un bâtiment muni d’un système de gicleurs automatiques à eau doit avoir des raccords pompiers à au plus 45 mètres d’une borne d’incendie.		6.7.3.5.	3.2.5.5.4) 9.10.2.14.	3.2.5.5.4) 9.10.1.9.	3.2.5.16.2) 9.10.1.10.	3.2.5.16.2) 9.10.1.3.8)	3.2.5.16.2) 9.10.1.2.8)	3.2.5.15.2) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1) 2.5.1.4.1) 2.5.1.4.2)	369.2 (voir note)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS									
	NOTE : S’applique à partir du 2 décembre 2020 à toutes les résidences privées pour aînés construites ou transformées avant le 13 juin 2015 et qui ne sont pas protégées par un système de gicleurs conforme aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment.										

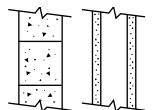
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
11-Canalisations d'incendie		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
Exigences / conception	Le bâtiment doit être muni d'un réseau de canalisation d'incendie.	30.1.	3.2.5.4. 9.8.1.7) 6.7.3.1.	3.2.5.4.1) 9.10.2.14.	3.2.5.4.1) 9.10.1.9.	3.2.5.9.1) 9.10.1.10.	3.2.5.8. 9.10.1.3.8)	3.2.5.8.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.8.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1) 2.1.3.7.2. 6.4.1.1.1)	
	Un bâtiment muni de canalisations d'incendie doit avoir des raccords pompiers à au plus 45 mètres d'une borne d'incendie. NOTE : Le CBQ 1976 et le S-3, r.4 ne précisent pas de distance entre le raccord pompier et la borne d'incendie.	30.3.	6.7.3.5. 9.8.1.7)	3.2.5.4.11) 9.10.2.14.	3.2.5.4.10) 9.10.1.9.	3.2.5.16. 9.10.1.10.	3.2.5.9.6) 3.2.5.16. 9.10.1.3.8)	3.2.5.16.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.15.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1) 2.5.1.4.1) 2.5.1.4.2)	
	La valve d'alimentation en eau du système de canalisation d'incendie doit toujours être maintenue en position ouverte.		6.7.3.4.10) 9.8.1.7)	3.2.5.4.4) 9.10.2.14	3.2.5.5.1) 9.10.1.9.	3.2.5.13.1) 9.10.1.10.	3.2.5.5.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.13.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.12.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	
	Le système de canalisation d'incendie doit être conçu et installé conformément à la norme NFPA-14.			3.2.5.4.4) 9.10.2.14.	3.2.5.4.3) 9.10.1.9.	3.2.5.10.1) 9.10.1.10.	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	
	Le système de canalisation d'incendie doit comporter des prises de refoulement.	30.2.c)	6.7.3.1.4) 9.8.1.7)	3.2.5.4.2) 9.10.2.14.	3.2.5.4.2) 9.10.1.9.	3.2.5.10.5) 9.10.1.10.	3.2.5.10.4) 9.10.1.3.8)	3.2.5.10. 9.10.1.2.8)	3.2.5.10. 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	
	Un manomètre homologué doit être installé au sommet de chaque canalisation d'incendie.	30.4.	6.7.3.4.11) 9.8.1.7)	3.2.5.4.4) 9.10.2.14.	3.2.5.4.3) 9.10.1.9.	3.2.5.10.1) 9.10.1.10.	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	

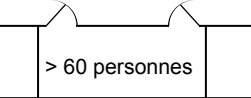
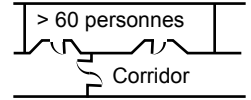
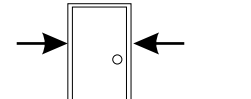
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
11-Canalisations d'incendie		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
Exigences / conception	Les armoires d'incendie doivent être aménagées de façon à ce que toutes les parties de chaque étage soient situées à au plus 9 mètres d'une lance reliée à un boyau d'une longueur maximale de 30 mètres. NOTE : Le CBQ 1976 fait mention de 6,1 m et ne mentionne pas la longueur du boyau qui doit être allongée.	30.2.b) 30.2.c)	6.7.3.2.2) 9.8.1.7)	3.2.5.4.4) 9.10.2.14.	3.2.5.4.3) 9.10.1.9.	3.2.5.10.1) 9.10.1.10.	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	
	Les armoires d'incendie doivent être clairement identifiées.	30.2.a)	6.7.3.3.3) 9.8.1.7)	3.2.5.4.4) 9.10.2.14.	3.2.5.4.3) 9.10.1.9.	3.2.5.10.1) 9.10.1.10.	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	2.1.3.1.1)	
	Les armoires d'incendie doivent être accessibles en tout temps.	30.2.a)	6.7.3.2.1) 9.8.1.7) 6.7.3.3.4)	3.2.5.4.4) 9.10.2.14.	3.2.5.4.3) 9.10.1.9.	3.2.5.10.1) 9.10.1.10.	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.2.8)	3.2.5.9.1) 9.10.1.3.8)	2.5.1.4.1)	

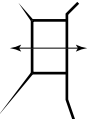
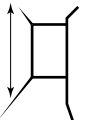
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
12-Bâtiments de grande hauteur		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
Contrôle des fumées	Les bâtiments de grande hauteur doivent être conformes aux exigences de la section 3.2.6. des codes.	19. (réf. CBQ)	3.2.6.2.	3.2.6.2.	3.2.6.	3.2.6.	3.2.6.	3.2.6.	3.2.6.	7.1.1.1. 7.3.1.1.1)	
 Ascenseur pompiers	Les bâtiments de grande hauteur doivent être équipés d'un ascenseur destiné aux pompiers conforme.	19. voir exceptions	3.2.6.4.	3.2.6.4.	3.2.6.4	3.2.6.9.	3.2.6.4. 3.2.6.5.	3.2.6.5.1)	3.2.6.5.1)	7.2.2.1. 7.2.3.2.	
Désenfumage	Les bâtiments de grande hauteur doivent être conçus de façon à pouvoir être ventilés et désenfumés lors d'un incendie.	19. voir exceptions	3.2.6.5.	3.2.6.5.	3.2.6.5.	3.2.6.10. 3.2.6.2.	3.2.6.6. 3.2.6.2.1)	3.2.6.2. 3.2.6.6.	3.2.6.2. 3.2.6.6.	7.2.3. 7.3.1.1.	
 Poste central / alarme et commande	Les bâtiments de grande hauteur doivent être équipés d'un poste central d'alarme et de commande conforme.	19. voir exceptions	3.2.6.8.1) 3.2.6.8.2)	3.2.6.8.1) 3.2.6.8.2)	3.2.6.7.1) 3.2.6.7.2)	3.2.6.12.	3.2.6.7.	3.2.6.7.	3.2.6.7.	7.2.4.	
  Communication phonique	Les bâtiments de grande hauteur doivent être équipés d'un réseau de communication phonique conforme.	19. voir exceptions	3.2.6.9.	3.2.6.9.	3.2.6.8. 3.2.4.16.1)	3.2.6.13.	3.2.6.8.	3.2.6.8.	3.2.6.8.	2.1.3.2. 6.3.1.	

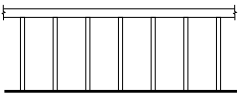
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
13-Éclairage et alimentation électrique de secours		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
<div>5 décalux</div> <div>Éclairage</div> <div></div>	Un éclairage moyen d’au moins 50 lux au niveau du plancher doit être prévu dans les issues, les corridors communs et les corridors permettant l’accès à l’issue ou à des rampes au public.	12.2.a) 12.2.b)	3.4.7.1. 9.7.11.2) 3.3.1.6.3)	3.2.8.1.1) 9.9.11.2.	3.2.7.1.1) 9.9.11.2.	3.2.7.1.1) 9.9.11.2.	3.2.7.1.1) 9.9.11.2.1)	3.2.7.1.1) 9.9.11.2.1)	3.2.7.1.1) 9.9.12.2.	2.7.3.1	
<div></div> <div>Éclairage</div>	Un éclairage de sécurité pouvant fournir un éclairage d’au moins 10 lux au niveau du plancher doit être prévu aux endroits exigés dans le bâtiment.	34.	3.4.7.2.1) 3.4.7.2.2) 9.33.4. 3.3.1.6.3)	3.2.8.3.1) 9.9.11.3.	3.2.7.3.1) 9.9.11.3.	3.2.7.3. 3.2.7.3.1) 9.9.11.3.	3.2.7.3.1. 9.9.11.3.	3.2.7.3.1) 9.9.11.3.1)	3.2.7.3.1) 9.9.12.3.1)	2.7.3.1. 6.5.1.6. 6.5.1.7.	366 (voir note 1) 367 (voir note 2)
<div></div> <div>Éclairage et alimentation électrique de secours</div>	L’alimentation électrique de secours pour l’éclairage d’urgence doit être conforme et doit pouvoir fonctionner à pleine charge le temps requis.	32.7.	3.4.7.2.3) 3.3.1.6.3)	3.2.6.11. 9.10.18.8.	3.2.7.3.2) 3.2.7.3.4) 9.10.17.11.	3.2.7.4.1) 3.2.7.4.2) 9.9.11.3. 9.10.17.6.	3.2.7.4.1) 3.2.7.8.3)	3.2.7.4. 3.2.7.6.1) 9.9.11.3.2) 9.9.11.3.3)	3.2.7.4. 3.2.7.6.1) 9.9.12.3.2) 9.9.12.3.3)	2.7.3.1.3) 6.5.1.3.1) 6.5.1.1.1) 6.5.1.1.2)	
	Un système d’alarme incendie doit être relié à une source d’alimentation électrique de secours.	32.7.	3.2.4.1.7)	3.2.4.5.1) 9.10.18.8.	3.2.4.9.1) 9.10.17.11.	3.2.7.8.1) 9.10.17.6.	3.2.7.8.1) 9.10.17.6.1)	3.2.7.8.1) 9.10.1.2.8)	3.2.7.8.1) 9.10.1.3.8)		
NOTE 1 : S’applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 7 novembre 2000.											
NOTE 2 : S’applique depuis le 18 mars 2014 aux habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, peu importe l’année de construction.											

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
14-Mezzanines et ouvertures		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Exigences – Mezzanines	La surface de la mezzanine doit être d’au plus 40 % de celle de l’étage où elle se trouve, si elle n’est pas divisée par des cloisons en dessous ou au-dessus et ne comporte pas d’obstacles à la vue à plus de 1 070 mm au-dessus des planchers. La surface est limitée à 10 % si elle est divisée et comporte des obstacles à la vue.	18.7.	3.2.1.2. 9.8.8.6)	3.2.9.1.4) 9.10.13.3. 3.2.1.2. 3.2.9.1.1) 9.10.13.2.	3.2.8.1.4) 9.10.12.2. 3.2.1.1.	3.2.8.2. 9.10.12.2. 3.2.1.1.	3.2.8.2. 9.10.12.2)	3.2.8.2. 9.10.4.1.	3.2.8.2. 9.10.4.1.		365 (voir note 1)
	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
 Exigences – Aires communicantes	Toute mezzanine qui est considérée comme un étage doit satisfaire aux exigences des aires communicantes.	18.7.	3.2.1.2.d)	3.2.9.1.1) 9.10.13.2.	3.2.8.1.1) 9.10.12.2.	3.2.8.1.1) 9.10.12.2. 9.10.9.5.	3.2.8.1.1) 9.10.12.2. 9.10.9.5.1) 9.10.1.3.6)	3.2.8.1.1) 9.10.8.6.	3.2.8.1.1) 9.10.8.6.		365 (voir note 1)
	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
	Si l’aire communicante ne satisfait pas à toutes les exigences, voir les dérogations permises.			3.1.7.4.	3.2.9.1.1) 9.10.2.11.	3.2.8.1.1) 9.10.9.8.	3.2.8.1.1) 9.10.9.5.	3.2.8.1.1) 9.10.9.5.1)	3.2.8.1.1. 9.10.9.5.	3.2.8.1.1. 9.10.9.5.	
NOTE 1 : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux habitations et aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 25 mai 1984.											

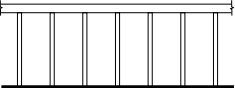
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
15-Sécurité dans les aires de plancher		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
<div><ul style="list-style-type: none">• Suites• Corridors• Locaux</div> <div>Séparations coupe-feu exigées</div>	Les séparations des corridors communs doivent être construites de façon à constituer un élément continu et à avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 h. Une séparation coupe-feu de 45 minutes est permise si la résistance au feu requise pour le plancher est de moins d’une heure.	17.4.	3.3.1.3.3) 9.8.9.19)	3.1.6.3. 3.3.1.3.2) 9.10.9.20.	3.3.1.3.3) 9.10.9.13. 9.10.9.21.	3.3.1.4.1) 9.10.9.15.	3.3.1.4.1) 9.10.9.15.	3.3.1.4.1) 3.3.1.4.2) 9.10.9.15.1)	3.3.1.4.1) 3.3.1.4.2) 9.10.9.15.1)	2.2.1.2.1) 2.2.1.1.3)	
	Les suites et les chambres doivent être séparées les unes des autres par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu conforme.		3.3.2.2.1) 9.8.9.19) 3.3.4.2.1) 3.3.3.2.	3.3.1.1.1) 9.10.9.17.	3.3.1.1.1) 9.10.9.18.	3.3.1.1.1) 9.10.9.13. 9.10.9.14.	3.3.1.1.1) 9.10.9.13. 9.10.9.14.	3.3.1.1.1) 9.10.9.14.1)	3.3.1.1.1) 9.10.9.14.1	2.2.1.2.1) 2.2.1.1.3)	362 (voir note 1)
		Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.									
	Un local technique doit être isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant le degré de résistance au feu exigé.	42.1.a)	3.5.2.1. 9.8.10.	3.5.2.1.2) 3.5.2.4.1) 3.5.2.5. 3.5.2.6. 3.5.2.7. 3.5.2.8. 9.10.10.2. 9.10.10.4. 9.10.10.6.	3.5.2.4.1) 3.5.2.5.1) 3.5.2.8.1) 9.10.10.	3.3.1.20. 3.5.2.1.1) 9.10.10.3.	3.3.1.20. 3.5.2.1.1) 9.10.10.3.	3.6.2.1.7) 9.10.10.3.	3.6.2.1.7) 9.10.10.3.	2.2.1.2.1) 2.2.1.1.3)	
Les espaces utilisables situés sous les gradins doivent être séparés des gradins par une séparation coupe-feu conforme ou être giclés.	29.c)iii.	3.3.2.2.2)	3.3.2.2.2)	3.3.2.2.2)	3.3.2.2.2)	3.3.2.2.3)	3.3.2.2.3)	3.3.2.2.3)	2.2.1.2.1) 2.2.1.1.3)		
NOTE 1 : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux habitations construites avant le 25 mai 1984.											

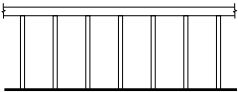
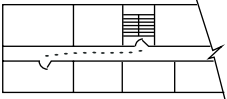
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
15-Sécurité dans les aires de plancher		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Nombre de portes	Au moins deux portes de sortie sont requises pour les pièces, salles, suites ou locaux communs. NOTE : Selon le nombre de personnes, la superficie ou la distance de parcours, une seule porte peut être permise.	11.4.	3.3.1.4. 9.7.8.5)	3.3.1.4.1) 9.9.7.4.	3.3.1.4.1) 9.9.7.4.	3.3.1.5.1) 9.9.7.3.	3.3.1.5.1) 9.9.7.3.1)	3.3.1.5.1) 9.9.7.4.1)	3.3.1.5.1) 9.9.7.4.1)	2.7.1.1.1) 2.7.1.3.	
 Sens d'ouverture	Les portes donnant sur un corridor ou un autre moyen d'accès à l'issue doivent pivoter dans le sens de l'issue.	16.2.c) 16.3.b)	3.3.1.7.1) 9.7.6.6) 3.3.1.7.2)	3.3.1.7. 9.6.1.1. 9.9.6.6. 3.3.1.8.1)	3.3.1.8. 9.9.6.6.	3.3.1.10. 9.9.6.5.	3.3.1.10. 9.9.6.5.	3.3.1.11.2) 9.9.6.5. 3.4.6.11.1)	3.3.1.11.2) 9.9.6.5. 3.4.6.12.1)	2.7.1.1. 2.7.2.1.	
	Une porte d'issue doit s'ouvrir dans la direction de l'issue et pivoter autour d'un axe vertical.	16.2.c)	3.4.8.15.6) 9.7.6.9)	3.4.8.13.6) 9.9.6.9.	3.4.7.12.7) 9.9.6.9.	3.4.6.11. 9.9.6.5.2)	3.4.6.11.1) 9.9.6.5.3)	3.4.6.11.1) 9.9.6.5. 9.9.6.4.1).	3.4.6.12.1) 9.9.6.5. 9.9.6.4.1)	2.7.1.1. 2.7.2.1.	
 Capacité d'évacuation	La largeur des accès aux issues doit être calculée en fonction de l'usage ainsi que du nombre de personnes desservant l'aire de plancher ou de la partie d'aire de plancher.	10.3.	3.3.1.10. 9.7.3.2)	3.3.1.10.1) 9.9.3.4.	3.3.1.11.1) 9.9.3.5.	3.3.1.16. 9.9.6.4.1)	3.3.1.16. 9.9.3.2.1)	3.3.1.17. 9.9.3.2. 9.9.3.3.	3.3.1.17. 9.9.3.2. 9.9.3.3.	2.7.1.6. 2.7.1.3.	

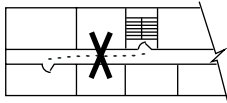
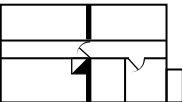

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
15-Sécurité dans les aires de plancher		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Largeur	Un corridor commun doit avoir au moins 1 100 mm de largeur. Si le S-3, r.4 s'applique, la largeur minimale libre est d'au moins 760 mm. Si le CBQ 76 s'applique, la largeur minimale est de 1 120 mm.	10.	3.3.1.6.1) 9.7.3.4)	3.3.1.6. 9.9.3.5.	3.3.1.7.1) 9.9.3.5.	3.3.1.9.1) 9.9.3.3.	3.3.1.9.1) 9.9.3.3.1)	3.3.1.9. 9.9.3.3.	3.3.1.9. 9.9.3.3.	2.7.1.6.1) 2.7.1.1.	
	Un corridor dans un usage B division 2 où il est nécessaire de faire circuler les lits doit avoir une largeur libre d'au moins 2 400 mm.		3.3.3.7.1)	3.3.3.3.4)	3.3.3.3.2)	3.3.3.3.2)	3.3.3.3.2)	3.3.3.3.2)	3.3.3.3.2)	2.7.1.6.1) 2.7.1.1.	
	Les portes de salles de bain, de chambres, de suites ou de tout autre accès à l'issue doivent avoir la largeur libre spécifiée lorsque la porte est ouverte.	10.	3.3.3.7.2) 3.3.1.8.a) 9.7.6.5) 3.3.1.8.b)	3.3.1.8.1) 9.9.6.5.	3.3.1.9.1) 9.9.6.5.	3.3.1.12.1) 9.9.6.4.1)	3.3.1.12.1) 9.9.6.4.1)	3.3.1.13.1) 9.9.6.3.	3.3.1.13.1) 9.9.6.3.	2.7.1.1.	
	Les escaliers et les rampes ne servant pas d'issue doivent avoir une largeur minimale malgré les calculs effectués selon le nombre de personnes.	10.	3.3.1.10. 9.6.3.5)	3.3.1.9.2) 9.8.3.5.	3.3.1.10.1) 3.4.3.1.3 9.8.3.4.	3.3.1.16.5) 9.8.3.3.1) 3.4.3.	3.3.1.13.1) 9.9.6.4.1) 3.4.3.	3.3.1.14.1) 9.8.2.1.1)	3.3.1.14.1) 9.8.2.1.1)	2.7.1.1.	
 Hauteur	La hauteur libre minimale d'un accès à l'issue doit satisfaire aux exigences prescrites selon les codes et règlements.	13.	3.3.1.6.2) 9.7.3.8) 9.7.6.5) 3.3.3.7.2) 9.6.4.6)	3.3.1.5. 9.9.3.9.	3.3.1.6. 9.9.3.10.	3.3.1.8. 9.9.3.4.1)	3.3.1.8. 9.9.3.4.1)	3.3.1.8. 9.8.2.2.1) 9.8.5.3.1) 9.9.3.4.1) 9.9.6.2.1)	3.3.1.8. 9.8.2.2.1) 9.8.5.3.1) 9.9.3.4.1) 9.9.6.2.1)	2.7.1.1.	

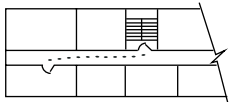
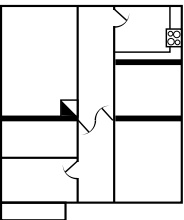
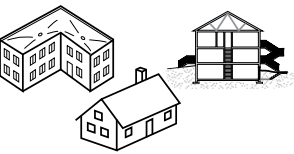
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
15-Sécurité dans les aires de plancher		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Garde-corps</p>	Les escaliers, les rampes et les passages ouverts doivent comporter un garde-corps ou un mur de chaque côté.	21.	3.3.1.9. 3.4.8.6. 9.6.7.1)	3.3.1.9.1) 9.8.8.2. 9.8.8.4.	3.3.1.12.2) 9.8.8.2.	3.3.1.17. 9.8.8.1.	3.3.1.17. 9.8.8.1	3.3.1.18.1) 9.8.8.1.1)	3.3.1.18.1) 9.8.8.1.1)		
	Un garde-corps d'au moins 1 070 mm doit être installé sur tous les côtés ouverts des mezzanines et des balcons.	1.3.b)	3.3.1.12. 9.6.7.3)	3.3.1.12.1) 9.8.8.1. 9.8.8.3.	3.3.1.12.1) 9.8.8.3.	3.3.1.17.1) 9.8.8.2.1)	3.3.1.17.1) 9.8.8.2.1)	3.3.1.18.1) 9.8.8.3.1)	3.3.1.18.1) 9.8.8.3.1)		
	La hauteur des garde-corps des escaliers doit être d'au moins 920 mm mesurés verticalement depuis le nez des marches jusqu'au sommet du garde-corps et d'au moins 1070 mm au pourtour des paliers.	21.1.c)	3.3.1.12 9.6.7.8) 9.6.7.9) 9.6.7.10)	3.3.1.9.1) 9.8.8.4. 3.3.1.12.2)	3.3.1.12.2) 9.8.8.4.	3.3.1.13.1) 3.3.1.17.2) 9.8.8.2.3)	3.3.1.13.1) 9.8.8.2.2)	3.3.1.14.1) 9.8.8.3.1) 9.8.8.3.4)	3.3.1.14.1) 9.8.8.3.1) 9.8.8.3.4)		
	<p>Aucune partie ajourée d'un garde-corps ne doit permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 100 mm de diamètre, sauf dans les cas suivants :</p> <p>CNB 1990 : pour les usages autres qu'habitation et garderie, le diamètre est d'au plus 200 mm.</p> <p>CNB 1980 et 1985 : pour les usages autres qu'habitation, un diamètre jusqu'à 200 mm est permis.</p> <p>S-3, r.4 : ouverture de 150 mm maximum si possibilité de chute de plus de 3 mètres.</p>	21.5.	3.3.1.12.3) 9.6.7.14)	3.3.1.9.1) 3.3.1.12.3) 9.8.8.7.	3.3.1.12.3) 9.8.8.7.	3.3.1.17.3) 9.8.8.4.	3.3.1.17.2) 3.3.1.17.3) 9.8.8.4.	3.3.1.18.2) 3.3.1.14.1) 9.8.8.5.1)	3.3.1.18.2) 3.3.1.14.1) 9.8.8.5.1)		

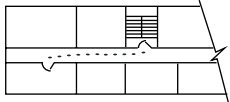
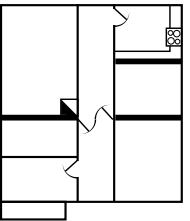



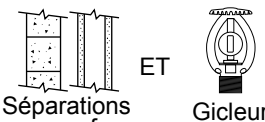
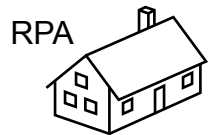

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
15-Sécurité dans les aires de plancher		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Garde-corps	La résistance structurale des garde-corps doit être conforme à la partie 4 du CNB et être attestée par un ingénieur au sens du Code des professions.	4.5.	S-3, r.4 art. 4.6)	S-3, r.4 art. 4.6)	4.1.10.1. S-3, r.4 art. 4.6)	S-3, r.4 art. 4.6)	Loi sur le bâtiment, art. 114	4.1.5.15. 9.8.8.2. Loi sur le bâtiment, art. 114	4.1.5.14. 9.8.8.2. Loi sur le bâtiment, art. 114		
	Les marches des escaliers d'issue doivent avoir un giron d'au moins 230 mm et d'au plus 355 mm, une hauteur de marche d'au moins 125 mm et d'au plus 200 mm et les dimensions du giron et la hauteur des marches doivent être constantes. NOTE : Pour le CBQ 1976, avoir un giron d'au moins 229 mm et une hauteur de marche d'au plus 197 mm et d'au moins 127 mm. Pour le S-3, r.4, une profondeur minimale des marches de 230 mm et une hauteur maximale de 200 mm.	21.2.b)	3.3.1.9. 9.6.3.3.	3.4.8.9 9.8.3.3.	3.4.7.8 9.8.3.2.	3.4.6.7 9.8.3.1.	3.4.6.7 9.8.3.1.1)	3.3.1.14.1) 9.8.4.3.	3.3.1.14.1) 9.8.4.2.		
	Les marches des escaliers doivent avoir un giron d'au moins 280 mm, une hauteur de marche d'au moins 125 mm et d'au plus 180 mm. Les marches doivent avoir un giron et une hauteur constante.	21.2.	3.3.1.9 3.4.8.9 9.6.8	3.4.7.8 9.8.3.3.	3.4.7.8 9.8.3.2.	3.4.6.7 9.8.3.1.	3.3.1.13.1) 3.3.4.7 9.8.3.1	3.3.1.14.1) 9.8.4.3.	3.3.1.14.1) 9.8.4.2.		
	La largeur et la longueur des paliers doivent être au moins égales à la largeur des escaliers ou rampes, sans obligatoirement excéder 1 100 mm de longueur.	21.1.c)	3.3.1.9. 9.6.4.1) 9.6.6.3)	3.3.1.9.1) 9.8.4.1. 9.8.6.3.	3.3.1.10. 9.8.4.1.	3.3.1.13.1) 9.8.4.1.	3.3.1.13.1) 9.8.4.1.1)	3.3.1.14.1) 9.8.6.3.1)	3.3.1.14.1) 9.8.6.3.1)		


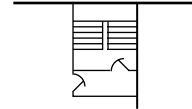
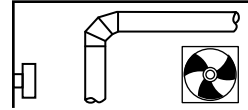
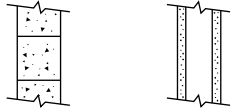
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
15-Sécurité dans les aires de plancher		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Garde-corps	Un minimum de 3 contremarches est exigé pour un escalier intérieur, excepté à l'intérieur d'un logement et pour les endroits destinés au service de nourriture et boissons du groupe A division 2.	21.2.c)	3.3.1.9. 9.6.2.3)	3.3.1.9.1) 9.8.2.2.	3.3.1.10. 9.8.2.2.	3.3.1.13.1) 9.8.2.2.	3.3.1.13.1) 3.3.2.13.1) 9.8.2.2.1)	3.3.1.14.1) 9.8.3.2.1)	3.3.1.14.1) 9.8.3.2.1)		
	Un escalier intérieur de moins de 3 contremarches est permis dans tous les usages sous certaines conditions.								3.3.1.14.3)		
	La pente maximale des rampes utilisées par le public doit être de 1:10 pour les établissements de réunion, de soins, de détention ou les habitations; de 1:6 pour les établissements commerciaux ou industriels; de 1:8 pour les autres aires de plancher et de 1:10 pour les rampes extérieures. NOTE : Pour le S-3, r.4, la pente maximale est de 1:8 à l'intérieur et de 1:10 à l'extérieur.	21.3.	3.3.1.9. 9.6.6	3.3.1.9.1) 9.8.6.1.	3.3.1.10. 9.8.6.2.	3.3.1.13.1) 9.8.6.2.1)	3.4.6.6.1) 9.8.6.2.1)	3.3.1.14.1) 9.8.5.4.1)	3.3.1.14.1) 9.8.5.4.1)		
 Impasses	Un corridor en impasse doit mesurer au plus 6 mètres.	12.4.a) 12.4.b)	3.3.1.6.4) 9.7.8.4)	3.3.4.4.1) 3.3.4.4.2) 9.9.7.2. 3.3.2.8. 3.3.5.5.1) 3.3.6.6. 3.3.7.10.	3.3.2.7. 3.3.3.3.1)b) 3.3.4.4.1) 3.3.4.4.2) 9.9.7.2.	3.3.1.9.7) 9.9.7.2.	3.3.1.9.7) 9.9.7.2.1)	3.3.1.9.7) 9.9.7.3.1)	3.3.1.9.7) 9.9.7.3.1)		
	Un corridor en impasse d'au plus 9 mètres est permis sous certaines conditions.								3.3.1.9.8)		

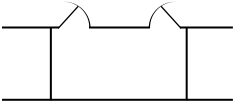
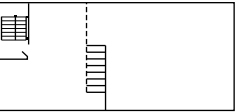
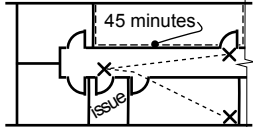

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
16-Établissements de soins (B-2) construits ou transformés avant le 13 juin 2015		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Aucune impasse	Un corridor utilisé par le public dans le groupe B ou desservant des chambres de patients ne doit avoir aucune partie en impasse.		3.3.1.6.4) Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.	3.3.3.3.1)d)	3.3.3.3.1)b)	3.3.3.3.1)	3.3.3.3.1)	3.3.3.3.1)			363 (voir note 1)
 Compartmentation	Les aires de plancher destinées à recevoir des patients doivent être séparées en au moins deux compartiments conformes.		3.3.3.5.1) 3.3.3.5.2) 3.3.3.5.4) Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.								
 Résidences supervisées	Une résidence supervisée peut être construite conformément aux exigences des habitations sous certaines conditions.						3.1.2.5. 3.3.3	3.1.2.5. 3.3.3.			346 à 369** (voir note 2)
Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.											
** : Attention! L'article 344.3 permet de se référer à la définition de résidence supervisée du CCQ 2005 pour tous les établissements de soins construits avant le 7 novembre 2000.											
NOTE 1 : S'applique à partir du 18 mars 2018 aux établissements de soins ou de traitement construits ou transformés avant le 25 mai 1984.											
NOTE 2 : S'applique aux résidences supervisées conçues selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Qué. et 2005 mod. Qué., peu importe l'année de construction ou de transformation.											

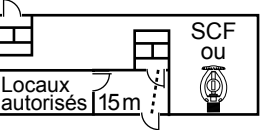
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
16.1-Établissements de soins (B-3)		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. Qc Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Impasses	Sauf dans un établissement unifamilial, un corridor commun, un corridor utilisé par le public dans le groupe B ou desservant des chambres de résidents peut avoir une partie en impasse sous certaines conditions.	Pour les établissements de soins (usage B-2) construits ou transformés avant le 13 juin 2015, voir la section « 16 – Établissements de soins (B-2) » à la page précédente.							3.3.3.3.1)		
 Compartimentation	Les aires de plancher destinées à recevoir des résidents doivent être séparées en au moins deux compartiments conformes.								3.3.3.5.2)		
	Les équipements de cuisson doivent être localisés dans une pièce isolée du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu d’au moins 45 minutes.								3.3.3.5.11)		
	Les logements d’un établissement de soins doivent être séparés du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu conforme.								3.3.3.5.15) 3.3.3.5.16)		
 Résidences privées pour aînés	Une résidence privée pour aînés, qu’elle soit composée de chambres ou de logements, doit être classée comme un usage du groupe B division 3.								3.2.2.42. à 3.2.2.46. 3.3.3. Div. A 1.4.1.2.		

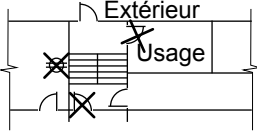

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
16.2-Établissements de traitement (B-2) construits ou transformés après le 13 juin 2015		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. Qc Div. B	Dispositions plus contraignantes
	Un corridor utilisé par le public dans le groupe B ou desservant des chambres de patients peut avoir une partie en impasse sous certaines conditions.	Pour les établissements de soins (usage B-2) construits ou transformés avant le 13 juin 2015, voir la section « 16 - Établissements de soins (B-2) » à la page 35.								3.3.3.3.1)	
	Les aires de plancher destinées à recevoir des résidents doivent être séparées en au moins deux compartiments conformes.									3.3.3.5.2)	
	Les équipements de cuisson doivent être localisés dans une pièce isolée du reste de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu d'au moins 45 minutes.									3.3.3.5.11)	
	Une clinique ambulatoire peut être construite conformément aux exigences des établissements d'affaires sous certaines conditions.									3.1.2.7. 3.3.3. Div. A 1.4.1.2.	

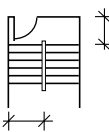
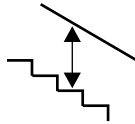
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
17-Habitations		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Séparations coupe-feu ET Gicleur Locaux de rangement	Les locaux de rangement collectif doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu de 1 heure ou 45 minutes si le plancher situé au-dessous a une résistance au feu de 45 minutes.		3.3.4.2.5) 9.8.10.9)	3.3.4.2.3) 9.10.10.10.	3.3.4.2.3) 9.10.10.11.	3.3.4.3. 9.10.10.6.	3.3.4.3.2) 9.10.10.6.1)	3.3.4.3.2) 9.10.10.6.1)	3.3.4.3.2) 9.10.10.6.1)	2.2.1.1.3) 2.2.1.2.	
	Les locaux de rangement collectif des habitations doivent être munis d’extincteurs automatiques.		3.3.4.2.5) 9.8.10.9)	3.3.4.2.3) 9.10.10.10.	3.3.4.2.3) 9.10.10.11	3.3.4.3. 9.10.10.6.	3.3.4.3.1) 9.10.10.6.	3.3.4.3.1) 9.10.10.6.	3.3.4.3.1) 9.10.10.6.		
 RPA RPA – Type unifamilial	Les résidences privées pour aînés de type unifamilial, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, doivent être conformes aux exigences spécifiques contenues dans le chapitre Bâtiment du Code de sécurité.								voir note 3		353.3** (voir note 1) 355** (voir note 1) 359** (voir note 1) 367** (voir note 1) 369** (voir note 1)
	Sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV du CBCS.										
 RPA RPA – Autres	Les résidences privées pour aînés de type édifices à logements et maisons de chambres destinées à des personnes âgées autonomes, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, doivent être conformes aux exigences spécifiques contenues dans le chapitre Bâtiment du Code de sécurité.								voir note 3		346 à 369 (voir note 2)
	Sous réserve des dispositions plus contraignante de la section IV du CBCS.										
** : Ce type d’habitation est considéré comme un seul logement en vertu de la définition.											
NOTE 1 : S’applique depuis le 18 mars 2016 aux habitations destinées à des personnes âgées de type unifamilial, peu importe l’année de construction ou de transformation.											
NOTE 2 : Ces bâtiments doivent être conformes au code d’origine sous réserve des dispositions plus contraignantes décrites à la section IV du CBCS.											
Note 3 : Dans le CCQ 2010, ce type de bâtiments est considéré comme un établissement de soins, groupe B, division 3. Ils sont traités dans la section 16.1 de ce guide, p. 36.											

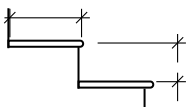
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
18-Garages		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
	Les garages de stationnement qui sont situés au-dessous du niveau du sol doivent être protégés par gicleurs.		3.3.7.7.9)	3.3.7.7.10)	3.3.7.6.9)	3.3.5.5.8)	3.3.5.4.7)	3.3.5.4.7)	3.3.5.4.7)	2.1.3.1. 2.1.3.7.	
	Un vestibule ventilé doit relier un garage de stationnement à un ascenseur ou à un escalier d'issue.	49.4. 49.4.a) 49.4.c)	3.3.7.7.1) 3.3.7.7.14)	3.3.7.7.1) 3.3.7.7.14) 3.3.7.7.15)	3.3.7.6.1) 3.3.7.6.12) 3.3.7.6.13) 3.3.7.6.14)	3.3.5.5.1)	3.3.5.4.1) 3.3.5.7.	3.3.5.4.1)	3.3.5.4.1)		
	Tous les garages de stationnement doivent être munis d'un dispositif de détection de monoxyde de carbone.	49.4.b) 49.5.	3.3.7.7.3) 3.6.3.4.	3.3.7.7.4) 6.2.2.2.	3.3.7.6.4) 6.2.2.2.1) 9.33.1.4.	3.3.5.5.4) 6.2.2.3. 9.32.1.1.4)	3.3.5.4.4) 6.2.2.3. 9.32.1.1.3)	3.3.5.4.4) 6.2.2.3.2) 9.32.1.1.2)	3.3.5.4.4) 6.2.2.3.2) 9.32.1.1.2)	2.6.1.1.1) 6.7.1.1.3)	
	Les garages de stationnement doivent être isolés des autres usages par une séparation coupe-feu d'au moins 1½ heure.	49.3)	3.3.7.7.11) 9.8.9.21. 3.3.2.2.3)	3.3.7.7.12) 9.10.9.22.	3.3.7.6.11) 9.10.9.23.	3.3.5.7. 9.10.9.16.1)	3.3.5.6.1) 9.10.9.16.	3.3.5.6.1) 9.10.9.16.	3.3.5.6.1) 9.10.9.16.	2.2.1.2.1)	
	Les garages de réparation doivent être isolés des autres usages par une séparation coupe-feu d'au moins 2 heures.	49.2.	3.3.7.7.10) 3.3.2.2.3) 9.8.9.21.	3.3.7.7.11) 9.10.9.22.	3.3.7.6.10) 9.10.9.23	3.3.5.5. 9.10.9.17.	3.3.5.5. 9.10.9.17.	3.3.5.5.1) 9.10.9.16.	3.3.5.5.1) 9.10.9.16.	2.2.1.2.1)	

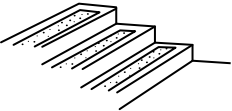
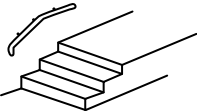
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
19-Issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
	Chaque aire de plancher doit être desservie par un nombre minimal d'issues conformes.	11.1. 12.1.a)	3.4.2.1.1) 9.7.7.4.	3.4.2.1.1) 9.9.8.2.	3.4.2.1.1) 9.9.8.4.	3.4.2.1.1) 9.9.8.2.	3.4.2.1.1) 9.9.8.2.1)	3.4.2.1.1. 9.9.8.2.1)	3.4.2.1.1. 9.9.8.2.1)	2.7.1.1.1)	
Nombre											
	La mezzanine doit être desservie par des issues.	11.4.	3.4.1.1.5) 9.7.7.	3.4.2.1.6) 9.9.8.8.	3.4.2.1.5) 3.4.2.1.6) 9.9.8.9.	3.4.2.2.1) 9.9.8.6.	3.4.2.2.1) 9.9.8.6.1)	3.4.2.2.1) 9.9.8.6.	3.4.2.2.1) 9.9.8.6.	2.7.1.1.1)	
Mezzanines											
	Les distances de parcours pour atteindre une issue doivent être calculées en fonction de plusieurs critères.	12.3. 12.3.a) 12.3.b) 12.3.c) 12.3.d)	3.4.2.3. 9.7.9.	3.4.2.3.1) 9.9.8.4.	3.4.2.4.1) 9.9.8.4.	3.4.2.4.2) 3.4.2.5.1) 3.4.2.5.2) 9.9.8.1. 9.9.8.2.	3.4.2.5.1) 9.9.8.2.1)	3.4.2.4.1) 9.9.8.2.1)	3.4.2.4.1) 9.9.8.2.1)		
Distances de parcours											
	La largeur totale des issues doit être calculée en fonction de l'usage du bâtiment ainsi que du nombre de personnes.	10.	3.4.3.1. 3.4.3.2.	3.4.3.1.1) 9.9.3.4.	3.4.3.1.1) 9.9.3.4.	3.4.3.1.1)	3.4.3.4. 3.4.2. 9.9.8.	3.4.3.1.1) 9.9.3.2.1)	3.4.3.1.1) 9.9.3.2.1)	2.7.1.6.1) 2.7.1.3.	
Largeur	Les issues doivent avoir une largeur minimum, malgré les calculs effectués selon le nombre de personnes.	10.6.	3.4.3.1. 9.6.3.5) 9.7.3.3)	3.4.3.1. 9.9.3.4. 9.9.3.5. 9.9.3.6. 9.9.3.7.	3.4.3.1.2) 9.9.3.4. 9.9.3.5.	3.4.3.1.2) 3.4.3.2.1) 9.9.3.2.	3.4.3.1. 9.9.3. 9.8.3.3.	3.4.3.2.8) 9.9.3.2.1) 9.9.6.3. 9.8.2.1.	3.4.3.2.8) 9.9.3.2.1) 9.9.6.3. 9.8.2.1.	2.7.1.6.1) 2.7.1.3.	

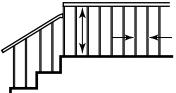
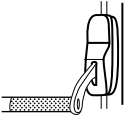
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
19-Issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Hall d'issue</p>	Une issue desservant une aire de plancher peut déboucher sur un hall d'entrée, à condition que la distance à parcourir pour traverser le hall jusqu'à l'extérieur soit d'au plus 15 m.	15.b)	3.4.5.1.4) 9.7.7.9)	3.4.5.1.5) 9.9.8.7.	3.4.4.1.6) 9.9.8.8. 3.4.4.1.7)	3.4.4.2.2)b) 9.9.8.5.2)	3.4.4.2.2)b) 9.9.8.5.2)	3.4.4.2.2)b) 9.9.8.5.2)	3.4.4.2.2)b) 9.9.8.5.2)		
	Un hall d'entrée d'issue doit être isolé de l'aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui exigé pour le plancher situé au-dessus de l'étage ou pour le plancher situé au-dessous s'il n'y a pas de plancher au-dessus, sans être inférieur à 45 minutes. Un degré de résistance au feu n'est pas requis si le hall et les usages contigus sont protégés par des gicleurs.	15.c)	3.4.5.1.4) 9.7.7.9)	3.4.5.1.5) 9.9.8.7.	3.4.4.1.7) 9.9.8.8.	3.4.4.2.2)e) 9.9.8.5.3)	3.4.4.2.2)e) 9.9.8.5.3) 9.9.8.5.4)	3.4.4.2.2)e) 9.9.8.5.3) 9.9.8.5.4)	3.4.4.2.2)e) 9.9.8.5.3) 9.9.8.5.4)		
	Une seule issue peut déboucher dans un hall d'entrée.	15.	3.4.5.1.4) 9.7.7.9)	3.4.5.1.5) 9.9.8.7.	3.4.4.1.7) 9.9.8.8.	3.3.4.4.2.2) 9.9.8.5.1)	3.4.4.2.2) 9.9.8.5.1)	3.4.4.2.2) 9.9.8.5.1)	3.4.4.2.2) 9.9.8.5.1)		
	Seules les portes des locaux autorisés peuvent déboucher dans un hall servant d'issue.		3.4.5.1.4)	3.4.5.1.5) 9.9.8.7.	3.4.4.1.7) 9.9.8.8.	3.4.4.2.2)c) 9.9.8.5.3)	3.4.4.2.2. 9.9.8.5.3) 9.9.8.5.5)	3.4.4.2.2)c) 9.9.8.5.3) 9.9.8.5.5) 9.9.8.5.6)	3.4.4.2.2)c) 9.9.8.5.3) 9.9.8.5.5) 9.9.8.5.6)		

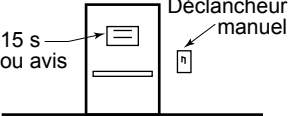
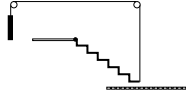
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
19-Issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Intégrité</p>	Une séparation coupe-feu qui isole une issue du reste du bâtiment ne doit comporter aucune autre ouverture que la porte d'issue.	8.	3.4.5.2.1) 3.4.5.2.2) 9.7.2.4) 3.5.2.7.b)	3.4.5.2.1) 9.9.2.5. 9.9.4.2.	3.4.4.2.1) 9.9.2.4. 9.9.2.5.	3.4.4.4.1) 9.9.2.5.	3.4.4.4.1) 9.9.2.5.1) 9.9.2.6.1)	3.4.4.4.1) 9.9.4.2.3) 9.9.4.2.4)	3.4.4.4.1) 9.9.4.2.3) 9.9.4.2.4)	2.2.1.2.1) 2.2.2.2.1)	
	Une issue ne doit servir à aucune autre fin que la sortie.	20.1.b)	3.4.5.2.3) 9.7.2.4)	3.4.5.2.3) 3.4.5.2.5) 3.4.5.2.6) 9.9.2.4. 9.9.2.5. 3.4.5.2.4)	3.4.4.2. 9.9.4.5.	3.4.4.4. 9.9.4.2.	3.4.4.4. 9.9.4.2.	3.4.4.4.6) 9.9.2.2.1)	3.4.4.4.6) 9.9.2.2.1)	2.4.1.1.2)	
	Une issue doit conduire directement à l'extérieur du bâtiment, à une voie de circulation publique ou à un endroit extérieur à découvert non exposé au feu provenant du bâtiment et ayant un accès à une voie de circulation publique.	15. 1.12.	1.1.1.1.52) 9.7.1.1) 3.4.1.1.1)	3.4.1.1.1) 9.9.1.1.	1.3.2. 3.4.4.1. 9.9.4.2.	1.1.3.2. 3.4.4.1 9.9.4.2.	1.1.3.2. 3.4.4.1) 9.9.4.2.	3.4.6.1. 9.9.4.2	3.4.6.1. 9.9.4.2.		
 <p>Signalisation</p>	Une porte d'issue doit comporter un panneau « sortie » conforme aux endroits appropriés.	12.1.d)	3.4.6.1. 9.7.10.4) 9.7.10.3)	3.4.6.1.1) 9.9.10.3.	3.4.5.1.1) 3.4.5.1.2) 9.9.10.3. 9.9.10.6.	3.4.5.1. 9.9.10.3. 9.9.10.6.1.	3.4.5.1.1) 9.9.10.3.1)	3.4.5.1.1) 9.9.10.3.1)	3.4.5.1.1) 9.9.11.3.1)	2.7.3.1.2)	
	La direction à suivre pour atteindre l'issue doit être clairement indiquée dans les corridors communs et les passages.	12.1.d)	3.4.6.1.4) 9.7.10.4)	3.4.6.1.4) 9.9.10.4.	3.4.5.1.5) 9.9.10.4.	3.4.5.1.5) 9.9.10.4.	3.4.5.1.5) 3.4.5.1.2) 9.9.10.4.1)	3.4.5.1.5) 9.9.10.4.1)	3.4.5.1.6) 9.9.11.3.6)	2.7.3.1.2)	
	Chaque porte de sortie de pièces dont le nombre de personnes est supérieur à 60 doit comporter une signalisation.	12.1.d)	3.4.6.1.1)c)	3.4.6.1.5)	3.4.5.1.6)	3.4.5.1.6) 9.9.10.6.1)	3.4.5.1.6)	3.4.5.1.6)	3.4.5.1.7)		

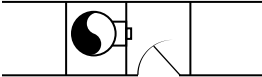

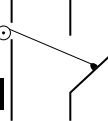
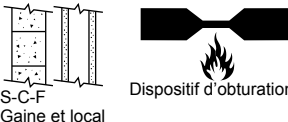
CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
20-Caractéristiques des issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Paliers / dimensions – largeurs	La largeur et la longueur des paliers doivent être au moins égales à la largeur des escaliers, sans obligatoirement excéder 1 100 mm de longueur.	16.2.f) 16.2.g) 16.3.c)	3.4.8.4.2) 9.6.4.1) 3.4.8.15.5) 9.7.6.7)	3.4.8.4.2) 9.8.4.1. 3.4.8.13.1) 9.9.6.7.	3.4.7.4.2) 3.4.7.12.3) 9.8.4.1.	3.4.6.3.2) 9.8.4.1.	9.8.4.1.1) 3.4.6.3.2)	3.4.6.3.2) 9.8.6.3.1)	3.4.6.4.2) 9.8.6.3.1)	2.7.1.6.1)	
	L'extrémité d'une porte d'issue qui s'ouvre sur un palier ne doit pas être, lors de son débattement, à moins de 300 mm d'une contremarche.		3.4.8.15.1) 9.7.6.7)	3.4.8.13.2) 9.9.6.7. 3.4.8.8.2)	3.4.7.12.1) 3.4.7.12.2) 9.9.6.7.	3.4.6.10.1) 9.9.6.6.1)	3.4.6.10.1) 9.9.6.6.1)	3.4.6.4.7) 9.9.6.6.1)	3.4.6.5.10) 9.9.6.6.1)		
 Échappée	L'échappée de tout escalier, mesurée à la verticale du palier ou du nez des marches, doit être d'au moins 2050 mm. NOTE : L'échappée doit être d'au moins 2060 mm si le CBQ 1976 s'applique, et de 1.9 m si le S-3, r.4 s'applique.	13.	3.4.3.5.2) 9.6.3.7) 9.6.4.6)	3.4.3.5. 9.8.3.7. 9.8.4.6.	3.4.3.5.2) 9.8.3.6.	3.4.3.7.2) 9.8.3.4.	3.4.3.6.2) 9.8.3.4.1)	3.4.3.4.3) 9.8.2.2.1)	3.4.3.4 9.8.2.2.1)		

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
20-Caractéristiques des issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Dimensions des marches / rampes	Les marches des escaliers d’issue doivent avoir un giron d’au moins 230 mm et d’au plus 355 mm, une hauteur de marche d’au moins 125 mm et d’au plus 200 mm. Les dimensions du giron et la hauteur des marches doivent être constantes. NOTE : Pour le CBQ 1976, avoir un giron d’au moins 229 mm et une hauteur de marche d’au plus 197 mm et d’au moins 127 mm. Pour le S-3, r.4, la profondeur minimale des marches est de 230 mm et une hauteur maximale de 200 mm.	21.2.a) 21.2.b) 21.2.d)	3.4.8.9.1) 9.6.3.3) 9.6.2.2)	3.4.8.9.1) 9.8.3.3.	3.4.7.8. 9.8.3.2. 9.8.3.3.	3.4.6.7.1) 3.4.6.7.2) 9.8.3.1.1)	3.4.6.7. 9.8.3.1.1)	3.4.6.7. 9.8.4.3.1)	3.4.6.8.5) 3.8.4.2.1)		
	Les marches des escaliers doivent avoir un giron d’au moins 280 mm, une hauteur de marche d’au moins 125 mm et d’au plus 180 mm. Les marches doivent avoir un giron et une hauteur constants.	21.2.	3.3.1.9 3.4.8.9 9.6.8	3.4.7.8 9.8.3.3.	3.4.7.8 9.8.3.2.	3.4.6.7 9.8.3.1.	3.4.6.7.1) 3.4.6.7.2)	3.4.6.7.1) 3.4.6.7.2)	3.4.6.8.1) 3.4.6.8.2)		
	La pente maximale des rampes servant d’issue doit être de 1:10 pour les établissements de réunion, de soins, de détention, ou les habitations; de 1:6 pour les établissements commerciaux ou industriels; de 1:8 pour les autres aires de plancher et de 1:10 pour les rampes extérieures. NOTE : Si le S-3, r.4 s’applique, la pente maximale est de 1:8 à l’intérieur et de 1:10 à l’extérieur.	21.3.	3.4.8.8.1) 9.6.6.1)	3.4.8.8.1) 9.8.6.1.	3.4.7.7.1) 9.8.6.2.	3.4.6.6.1) 9.8.6.2.	3.4.6.6.1) 9.8.6.2.2)	3.4.6.6.1) 9.8.5.4.1)	3.4.6.7.1) 9.8.5.4.1)		
	Les escaliers intérieurs doivent avoir au moins 3 contremarches. 2 contremarches sont exigées lorsque le S-3, r.4 s’applique.	21.2.c)	3.4.8.3. 9.6.2.3)	3.4.8.3. 9.8.2.2.	3.4.7.3. 9.8.2.2.	3.4.6.2. 9.8.2.2.	3.4.6.2.1) 9.8.2.2.1)	3.4.6.2.1) 9.8.3.2.1)	3.4.6.2.1) 9.8.3.2.1)		

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
20-Caractéristiques des issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Antidérapant	Les paliers, les marches des escaliers et les rampes doivent comporter une surface antidérapante.	21.1.a)	3.4.8.2.1) 9.6.8.5)	3.4.8.2.1) 9.8.9.5.	3.4.7.2.1) 9.8.9.5.	3.4.6.1.1) 9.8.9.5.2)	3.4.6.1.1) 9.8.9.5.2)	3.4.6.1.1) 9.8.9.6.2)	3.4.6.1.1) 9.8.9.6.2)	2.7.1.7.1)	
 Mains courantes	<p>Les escaliers et les rampes doivent avoir au moins une main courante si moins de 1 100 mm de largeur et 2 mains courantes si 1 100 mm et plus. Des mains courantes intermédiaires sont requises si plus de 2 200 mm.</p> <p>NOTE : Main courante intermédiaire non requise par le S-3, r.4.</p>	21.1.d) 21.1.e)	3.4.8.5. 9.6.7.4)	3.4.8.5. 9.8.7.1.	3.4.7.5.2) 9.8.7.1.	3.4.6.4.1) 3.4.6.4.2) 9.8.7.1.1)	3.4.6.4.1) 3.4.6.4.2) 9.8.7.1.1)	3.4.6.4.1) 9.8.7.1.1)	3.4.6.4.1) 9.8.7.1.1)		

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
20-Caractéristiques des issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>Garde-corps</p>	La hauteur des garde-corps des escaliers doit être d'au moins 920 mm mesurés verticalement depuis le nez des marches jusqu'au sommet du garde-corps, et d'au moins 1070 mm au pourtour des paliers.	21.1.c)	3.4.8.6.2) 3.4.8.5.6) 9.6.7.9)	3.4.8.6.2) 9.8.8.4. 9.8.8.3.	3.4.7.6.2) 9.8.8.4.	3.4.6.5.1) 3.4.6.5.2) 9.8.8.2.3)	3.4.6.5.2) 9.8.8.2.3)	3.4.6.5.2) 9.8.8.3.1)	3.4.6.6. 9.8.8.3.1)		
	<p>Aucune partie ajourée d'un garde-corps ne doit permettre le passage d'un objet sphérique de plus de 100 mm de diamètre, sauf dans les cas suivants :</p> <p>CNB 1990 : pour les usages autres qu'habitation et garderie, le diamètre est d'au plus 200 mm.</p> <p>CNB 1980 et 1985 : pour les usages autres qu'habitation, un diamètre jusqu'à 200 mm est permis.</p> <p>S-3, r.4 : ouverture de 150 mm maximum si possibilité de chute de plus de 3 mètres.</p>	21.5.	3.4.8.6.3) 9.6.7.14)	3.4.8.6.4) 9.8.8.7.	3.4.7.6.4) 9.8.8.7.	3.4.6.5.5) 9.8.8.4.	3.4.6.5.5) 3.4.6.5.7) 9.8.8.4.	3.4.6.5.5) 9.8.8.5.	3.4.6.6.5) 9.8.8.5.		
 <p>Serrures</p>	Les dispositifs d'ouverture des portes doivent permettre d'ouvrir celles-ci sans l'aide de clés et sans avoir à exercer une pression de plus de 90 N.	16.3.e) 16.3.f)	3.4.8.15.12) 3.4.8.15.13) 9.7.6.11)	3.4.8.13.11) 3.4.8.13.12) 3.4.8.13.13) 9.9.6.11. 9.9.6.13.	3.4.7.12.12) 3.4.7.12.13) 3.4.7.12.14) 9.9.6.11. 9.9.6.13.	3.4.6.15.1) 3.4.6.15.2) 3.4.6.15.3) 9.9.6.8.	3.4.6.15.1) 3.4.6.15.3)	3.4.6.15.1) 3.4.6.15.3) 9.9.6.8.1)	3.4.6.16.1) 3.4.6.16.3) 9.9.6.8.1)	2.2.2.4. 2.2.2.2.	

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
20-Caractéristiques des issues		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 <p>15 s ou avis</p> <p>Déclancheur manuel</p> <p>Serrures électromagnétiques</p>	Le système de serrure électromagnétique doit être installé aux endroits autorisés par les codes applicables seulement et répondre à toutes les exigences mentionnées.				3.4.7.12.15.	3.4.6.15.	3.4.6.15.	3.4.6.15.4) 9.9.6.7.1)b)	3.4.6.16.4) 9.9.6.7.1)	2.2.2.4. 2.2.2.2.	
 <p>Escaliers de secours</p>	Les escaliers de secours doivent être conformes.	26.	3.4.8.16. 9.7.2.6)	3.4.8.14. 9.9.2.2.	3.4.7.13. 9.9.2.2. 9.9.2.6.	3.4.7.1.2) 9.9.2.3.	3.4.7.1.2) 9.9.2.3.1)	3.4.7.1.1) 3.4.7.1.2) 9.9.2.1.2)	3.4.7.1.1) 3.4.7.1.2) 9.9.2.1.2)	2.1.3.7.2) 2.7.1.6. 2.7.1.7.1)	

CBCS		Section III, article 344								Section V, article 370	Section IV
21-Chutes à linge et à déchets		S-3, r.4 avant 1976-12-01	CBQ 1976 1976-12-01	CNB 1980 1984-05-25	CNB 1985 1986-07-18	CNB 1990 1993-11-11	CCQ 1995 2000-11-07	CCQ 2005 2008-05-17 Div. B	CCQ 2010 2015-06-13 Div. B	CNPI 2010 mod. QC Div. B	Dispositions plus contraignantes
 Chute / local d'accès	Les vidoirs des descentes de linge ou de vide-ordures doivent être situés à l'intérieur d'un local séparé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 minutes.	47. 48.	3.5.3.2.4) 3.5.3.3.1) 9.8.12.7.	3.5.3.2.5) 9.10.12.7.	3.5.3.2.5) 9.10.1.10.	3.5.3.3.5) 9.10.1.11.	3.6.3.3.5) 9.10.1.3.7)	3.6.3.3.5) 9.10.1.2.7)	3.6.3.3.5) 9.10.1.3.7)	2.2.1.2.1) 2.2.1.1.3) 2.4.1.2.	
 Gicleurs	Les descentes de linge ou de vide-ordures doivent être munies de gicleurs au sommet, et à tous les 2 étages, et dans les locaux ou récipients où ils débouchent.	47. 48.	3.5.3.2.7) 3.5.3.3.1) 9.8.12.10)	3.5.3.2.6) 9.10.12.10.	3.5.3.2.6) 9.10.1.10.	3.5.3.3.6) 9.10.1.11.	3.6.3.3.6) 9.10.1.3.7)	3.6.3.3.6) 9.10.1.2.7)	3.6.3.3.7) 9.10.1.3.7)		
 Dispositifs de fermeture automatique	Les vidoirs des vide-ordures et des descentes de linge doivent être munis d'un dispositif d'obturation conçu pour se refermer automatiquement et s'enclencher après chaque utilisation.	47. 48.	6.6.2.3. 9.8.12.7)	3.5.3.2.4)b) 9.10.12.7.	3.5.3.2.4) 9.10.1.10.	3.5.3.3.4) 9.10.1.11.	3.6.3.3.4) 9.10.1.3.7)	3.6.3.3.4) 9.10.1.2.7)	3.6.3.3.4) 9.10.1.3.7)		
 Local d'arrivée	Les locaux ou conteneurs où débouchent les descentes de vide-ordures et de linge doivent être séparés du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu de 2 heures pour les ordures et de 1 heure pour le linge.	47. 48.	3.5.3.2.5) 3.5.3.3.2) 9.8.12.8)	3.5.3.2.7) 3.5.3.2.9) 9.10.12.8.	3.5.3.2.7) 3.5.3.2.9) 9.10.1.10.	3.5.3.3.7) 3.5.3.3.9) 9.10.1.11.	3.6.3.3.7) 3.6.3.3.9) 9.10.1.3.7)	3.6.3.3.7) 9.10.1.2.7)	3.6.3.3.8) 9.10.1.3.7)	2.2.1.2.1) 2.2.1.1.3) 2.4.1.2.1)	
	Un dispositif d'obturation à autoenclenchement maintenu en position ouverte par un maillon fusible doit être prévu pour le débouché du vide-ordures ou de la descente de linge.	47. 48.	3.5.3.2.2) 3.5.3.3.1) 9.8.12.5)	3.5.3.2.2) 9.10.12.5.	3.5.3.2.2) 9.10.1.10.	3.5.3.3.2) 9.10.1.11.	3.6.3.3.2) 9.10.1.3.7)	3.6.3.3. 9.10.1.2.7)	3.6.3.3. 9.10.1.3.7)		